





**Z80-H536.08 S8JRVW3**

**Mandrino ad alta frequenza**

**Cambio pneumatico del cono**

## Contrassegno sul mandrino AF

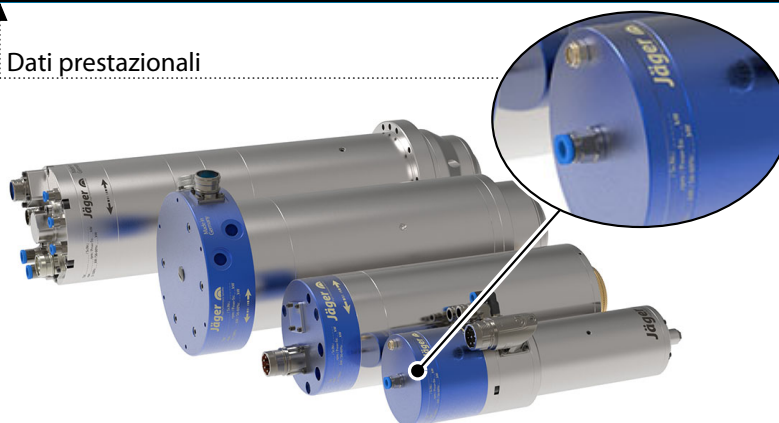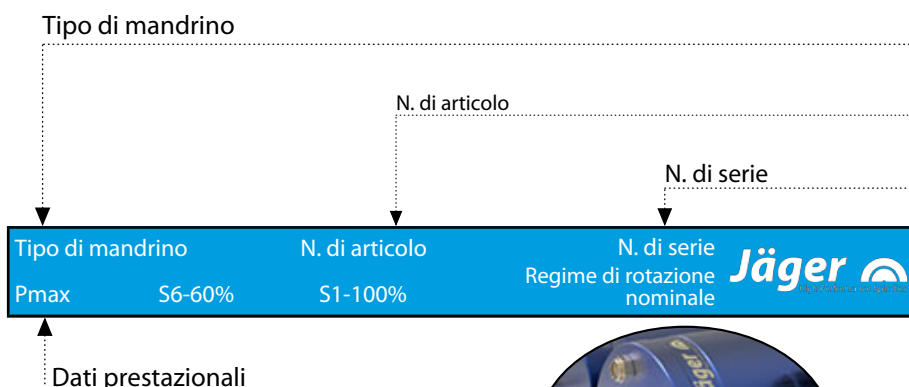

Poiché i nostri mandrini AF sono sempre costruiti secondo lo stato attuale della tecnica, ci riserviamo il diritto di modifiche e variazioni tecniche rispetto alla versione descritta nel manuale.

I testi del presente manuale sono stati redatti con estrema cura. La Società **Nakanishi Jaeger GmbH** non si assume tuttavia alcuna responsabilità, neppure dal punto di vista giuridico, per eventuali dati mancanti e le relative conseguenze.

**MADE  
IN  
GERMANY**

Sono vietate la trasmissione e la riproduzione, anche solo parziali, senza il consenso espresso per iscritto della Società **Nakanishi Jaeger GmbH**.

## Indice:

Traduzione del manuale originale

|           |  |           |  |  |  |
|-----------|--|-----------|--|--|--|
| <b>1</b>  | <b>Informazioni preliminari</b>                                      | <b>5</b>  |  |  |  |
| 1.1       | Scopo del manuale  | 5         |  |  |  |
| 1.2       | Spiegazione dei simboli  | 5         |  |  |  |
| <b>2</b>  | <b>Trasporto e imballaggio</b>                                       | <b>6</b>  |  |  |  |
| 2.1       | Dotazione del mandrino AF  | 6         |  |  |  |
| 2.1.1     | Accessori opzionali  | 6         |  |  |  |
| 2.1.2     | Documentazione fornita in dotazione                                  | 6         |  |  |  |
| 2.2       | Imballaggio del mandrino AF  | 7         |  |  |  |
| <b>3</b>  | <b>Utilizzo conforme</b>   | <b>7</b>  |  |  |  |
| 3.1       | Tipi di lavorazione ammessi  | 7         |  |  |  |
| 3.2       | Materiali ammessi  | 7         |  |  |  |
| <b>4</b>  | <b>Avvertenze di sicurezza</b>                                       | <b>8</b>  |  |  |  |
| 4.1       | Interventi eseguiti in condizioni di sicurezza                       | 9         |  |  |  |
| 4.2       | Arresto del mandrino AF  | 10        |  |  |  |
| 4.3       | Installazione e manutenzione   | 10        |  |  |  |
| 4.4       | Modifica e riparazione   | 10        |  |  |  |
| 4.5       | Modalità operative non consentite                                    | 10        |  |  |  |
| <b>5</b>  | <b>Descrizione tecnica</b>   | <b>11</b> |  |  |  |
| 5.1       | Raccordi del mandrino AF   | 11        |  |  |  |
| 5.2       | Collegamento elettrico   | 12        |  |  |  |
| 5.3       | Raffreddamento   | 12        |  |  |  |
| 5.4       | Barriera pneumatica  | 12        |  |  |  |
| 5.5       | Pulizia del cono   | 12        |  |  |  |
| 5.6       | Cambio pneumatico dell'utensile                                      | 12        |  |  |  |
| 5.7       | Alimentazione interna del refrigerante                               | 13        |  |  |  |
| 5.7.1     | Lubrorefrigerante  | 13        |  |  |  |
| 5.7.2     | Filtrazione del lubrorefrigerante                                    | 14        |  |  |  |
| 5.7.3     | Come evitare i picchi di pressione                                   | 14        |  |  |  |
| 5.8       | Perdita  | 14        |  |  |  |
| 5.8.1     | Giunto rotante, montato in verticale                                 | 15        |  |  |  |
| 5.8.2     | Giunto rotante, montato in orizzontale                               | 15        |  |  |  |
| <b>6</b>  | <b>Scheda tecnica</b>  | <b>16</b> |  |  |  |
| 6.1       | Misurazione  | 17        |  |  |  |
| 6.2       | Scheda tecnica (KL7007, Motore CA)                                   | 18        |  |  |  |
| 6.2.1     | Diagramma di potenza   | 19        |  |  |  |
| 6.3       | Schema di collegamento   | 20        |  |  |  |
| 6.4       | Salvamotore PTC 160° C   | 23        |  |  |  |
| 6.5       | Monitoraggio del cono utensile                                       | 23        |  |  |  |
| 6.6       | Sistema di misurazione della corsa (Ott-Jakob)                       | 24        |  |  |  |
| 6.6.1     | Scheda tecnica   | 24        |  |  |  |
| 6.6.2     | Segnali  | 25        |  |  |  |
| 6.6.3     | Installazione  | 25        |  |  |  |
| 6.6.4     | Messa in scala   | 26        |  |  |  |
| 6.7       | Sensore di posizione e del regime di rotazione (MiniCoder)           | 26        |  |  |  |
| 6.7.1     | Scheda tecnica   | 26        |  |  |  |
| 6.8       | Sensore a correnti parassite   | 27        |  |  |  |
| 6.8.1     | Principio di misurazione   | 27        |  |  |  |
| 6.8.2     | Scheda tecnica   | 27        |  |  |  |
| 6.9       | Emissioni sonore   | 28        |  |  |  |
| <b>7</b>  | <b>Luogo d'installazione</b>   | <b>28</b> |  |  |  |
| <b>8</b>  | <b>Installazione</b>   | <b>29</b> |  |  |  |
| 8.1       | Installazione del mandrino AF  | 29        |  |  |  |
| 8.2       | Diametro linea di alimentazione delle sostanze                       | 30        |  |  |  |
| 8.3       | Acqua di raffreddamento  | 30        |  |  |  |
| 8.3.1     | Qualità dell'acqua di raffreddamento                                 | 30        |  |  |  |
| 8.3.2     | Impostazione del raffreddamento                                      | 30        |  |  |  |
| 8.4       | Aria compressa   | 31        |  |  |  |
| 8.4.1     | Classi di purezza dell'aria (ISO 8573-1)                             | 31        |  |  |  |
| 8.4.2     | Impostazione della barriera pneumatica                               | 31        |  |  |  |
| 8.4.3     | Valori di regolazione  | 32        |  |  |  |
| 8.5       | Impostazione dell'alimentazione refrigerante interna                 | 33        |  |  |  |
| 8.6       | Elettronica del sensore sistema di misurazione (accessori opzionali) | 34        |  |  |  |
| 8.6.1     | Cablaggio del sistema di misurazione                                 | 34        |  |  |  |
| <b>9</b>  | <b>Messa in funzione</b>   | <b>35</b> |  |  |  |
| 9.1       | Schema di alimentazione  | 35        |  |  |  |
| 9.2       | Avvio giornaliero  | 36        |  |  |  |
| 9.3       | Messaggio di arresto   | 36        |  |  |  |
| 9.4       | Messa in funzione dopo lo stoccaggio                                 | 36        |  |  |  |
| <b>10</b> | <b>Cambio utensile</b>   | <b>37</b> |  |  |  |
| 10.1      | Corsa destra e corsa sinistrorsa                                     | 37        |  |  |  |
| 10.2      | Cambio pneumatico del cono   | 38        |  |  |  |
| 10.2.1    | Dispositivo di serraggio utensile HSK automatico                     | 38        |  |  |  |
| 10.3      | Stazione di cambio utensile (accessorio opzionale)                   | 39        |  |  |  |
| 10.3.1    | Cambio pneumatico del cono   | 39        |  |  |  |
| 10.3.2    | Installazione della stazione di cambio                               | 39        |  |  |  |

## Indice:

Traduzione del manuale originale

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 10.3.3    | Manutenzione.....                                   | 39        |
| 10.4      | Diagramma di flusso.....                            | 40        |
| 10.4.1    | Diagramma di flusso pneumatico .....                | 40        |
| 10.4.2    | Diagramma di flusso elettrico .....                 | 41        |
| 10.4.3    | Segnali .....                                       | 41        |
| <b>11</b> | <b>Utensili per la lavorazione HSC</b> .....        | <b>42</b> |
| <b>12</b> | <b>Manutenzione</b> .....                           | <b>43</b> |
| 12.1      | Cuscinetti a sfera.....                             | 43        |
| 12.2      | Pulizia quotidiana.....                             | 43        |
| 12.2.1    | Prima di cominciare il lavoro .....                 | 43        |
| 12.2.2    | A ogni cambio utensile.....                         | 44        |
| 12.2.3    | A ogni cambio del dispositivo di serraggio<br>..... | 44        |
| 12.3      | In caso di stoccaggio.....                          | 44        |
| 12.4      | Manutenzione settimanale.....                       | 44        |
| 12.5      | Manutenzione mensile.....                           | 45        |
| 12.6      | In caso di stoccaggio prolungato .....              | 45        |
| 12.7      | Tempo massimo di stoccaggio.....                    | 45        |
| <b>13</b> | <b>Smontaggio</b> .....                             | <b>46</b> |
| 13.1      | Smaltimento e tutela dell'ambiente.....             | 46        |
| <b>14</b> | <b>Assistenza e riparazione</b> .....               | <b>47</b> |
| 14.1      | Partner di assistenza.....                          | 47        |
| 14.2      | Anomalie operative .....                            | 48        |
| <b>15</b> | <b>Dichiarazione di corretto montaggio</b> .....    | <b>51</b> |

## 1 Informazioni preliminari

Il mandrino ad alta frequenza (mandrino AF) è un eccezionale strumento di precisione per la lavorazione ad alta velocità.

### 1.1 Scopo del manuale

Il manuale è una parte integrante importante del mandrino AF.

- ➔ Conservarlo con cura.
- ➔ Mettere il manuale a disposizione di tutte le persone addestrate all'uso del mandrino AF.
- ➔ Leggere l'intera documentazione fornita in dotazione.
- ➔ Prima di eseguire qualsiasi intervento, leggere ancora una volta attentamente il capitolo relativo presente sul manuale.

### 1.2 Spiegazione dei simboli

Per reperire le informazioni in modo ancora più rapido, all'interno del manuale si utilizzano ausili visivi, sotto forma di simboli e testi formattati.

Le avvertenze sono contrassegnate da una parola chiave e da un riquadro colorato:



#### PERICOLO

##### Situazione pericolosa!

Causa lesioni gravissime o addirittura il decesso.

- ▶ Intervenire per evitare il pericolo.



#### AVVISO

##### Situazione pericolosa!

Può causare lesioni gravissime o addirittura il decesso.

- ▶ Intervenire per evitare il pericolo.



#### ATTENZIONE

##### Situazione pericolosa!

Può causare lesioni di entità medio-lieve.

- ▶ Intervenire per evitare il pericolo.



#### Avvertenza

Può causare danni alle cose. Questo simbolo non avverte su danni alle persone

#### Suggerimento

Contrassegna le avvertenze utili per l'utente.

## 2 **Trasporto e imballaggio**

Durante il trasporto evitare forti vibrazioni o urti, poiché potrebbero danneggiare i cuscinetti a sfera del mandrino AF.

- ➔ Eventuali danni riducono la precisione del mandrino AF.
- ➔ Eventuali danni compromettono il funzionamento del mandrino AF.
- ➔ Eventuali danni riducono la durata utile del mandrino AF.

### 2.1 **Dotazione del mandrino AF**

La dotazione del mandrino AF è così composta:

- Mandrino ad alta frequenza
- Cono di pulizia in feltro
- Imballaggio di trasporto
- ➔ Verificare la completezza del mandrino ad alta frequenza al momento della consegna.

#### 2.1.1 **Accessori opzionali**

Disponibile su richiesta:

- Portamandrino
- Convertitore di frequenza
- Refrigeratore
- Controller
- Grasso per pinze
- Ulteriori accessori su richiesta.

Si verifica esclusivamente la sicurezza operativa e il funzionamento degli accessori autorizzati.

- ➔ Non utilizzare altri accessori che possono causare la perdita di qualsiasi diritto di rivendicazione della garanzia e di risarcimento danni.
- ➔ Se il portamandrino viene costruito internamente, contattare assolutamente la Società **Nakanishi Jaeger GmbH** prima dell'inizio della produzione e richiedere lo schema costruttivo e delle tolleranze del portamandrino.

#### 2.1.2 **Documentazione fornita in dotazione**

I documenti elencati a seguire sono parte integrante della dotazione del mandrino AF:

- Manuale
- La Dichiarazione di corretto montaggio è parte integrante del manuale.
- Protocollo di collaudo
- ➔ Al momento della consegna, verificare la completezza dei documenti forniti in dotazione. All'occorrenza richiederne una nuova copia.

## 2.2



### Imballaggio del mandrino AF

Tutti i materiali dell'imballaggio di trasporto possono essere riciclati in un apposito impianto di smaltimento.

## 3

### Utilizzo conforme

Ai sensi della Direttiva macchine, il mandrino AF è una "macchina incompleta" che di per sé non può svolgere alcuna funzione. Il mandrino AF può essere azionato solo con una macchina utensile o un convertitore di frequenza.

### 3.1

#### Tipi di lavorazione ammessi

Il mandrino AF è stato sviluppato solo per i seguenti tipi di lavorazione.

- Fresatura
- Alesatura
- Incisione
- Rettifica

➔ Se sono necessari altri tipi di lavorazione contattare la Società **Nakanishi Jaeger GmbH**.

### 3.2

#### Materiali ammessi

Il mandrino AF è stato sviluppato solo per i seguenti tipi di lavorazione.

- Metalli (come leghe, fusioni ecc.)
- Materiali sinterizzati
- Plastiche
- Legno
- Grafite
- Pietra (come marmo ecc.)
- Carta e cartonaggi
- Circuiti stampati
- Vetro e ceramica

➔ Per la lavorazione di altri materiali contattare la Società **Nakanishi Jaeger GmbH**.

4

**Avvertenze di sicurezza**

Il mandrino ad alta frequenza è stato costruito in base alle regole tecniche riconosciute ed è a prova di guasto.

Tuttavia, il mandrino AF può diventare uno strumento pericoloso se:

- Non è montato da persone non addestrate.
- Non è utilizzato in modo corretto.
- Non è utilizzato in modo conforme.

Il mandrino ad alta frequenza può essere montato, messo in funzione e sottoposto a manutenzione esclusivamente da personale esperto.

**Definizione:** il termine Personale esperto definisce il personale incaricato dell'installazione, del montaggio, della messa in funzione e dell'utilizzo del prodotto, in possesso delle qualifiche idonee alle attività da svolgere. La responsabilità, la formazione e il monitoraggio del personale devono essere esattamente regolati dall'azienda utilizzatrice.



**PERICOLO: dovuto a esplosione.**

Il funzionamento dei mandrini AF non è consentito in ambienti a rischio di esplosione. L'utilizzo in tali ambienti può provocare un'esplosione.

- ▶ Non utilizzare il mandrino AF in zone a rischio di esplosione.



**PERICOLO: dovuto a pezzi che possono essere scagliati via.**

Il mandrino AF funziona con regimi di rotazione elevati e pertanto può essere scagliato via.

- ▶ Azionare il mandrino AF soltanto se è montato su una macchina o impianto.



**Avvertenza: attenersi ai valori limite.**

- ▶ Attenersi ai valori limite indicati nei dati tecnici.



**Avvertenza: studiare il funzionamento della macchina.**

- ▶ Attenersi al manuale della macchina, sulla quale è montato il mandrino AF.
- ▶ Osservare tutte le avvertenze di sicurezza fornite dal costruttore della macchina.
- ▶ Verificare che la macchina non sia fonte di pericoli (es. movimenti incontrollati). Solo successivamente procedere a installare il mandrino AF sulla macchina.



**Avvertenza. Non danneggiare il mandrino AF.**

- ▶ Eventuali danni riducono la precisione del mandrino AF.
- ▶ Eventuali danni compromettono il funzionamento del mandrino AF.
- ▶ Eventuali danni riducono la durata utile del mandrino AF.



#### 4.1 Interventi eseguiti in condizioni di sicurezza

Osservare tutte le avvertenze di sicurezza elencate nel manuale, le normative nazionali antinfortunistica vigenti e le normative di sicurezza, di esercizio e lavorative vigenti all'interno dell'azienda.



#### **PERICOLO: dovuto a pezzi che possono essere scagliati via.**

L'utensile serrato in modo non conforme viene scagliato via dalle elevate forze centrifughe che si generano durante la lavorazione.

- ▶ Sfruttare quindi completamente la profondità del sistema di serraggio.
- ▶ Serrare l'utensile.



#### **PERICOLO: dovuto a pezzi che possono essere scagliati via.**

In caso di direzione di rotazione errata, il sistema di serraggio si sblocca e l'utensile viene scagliato via.

- ▶ rispettare assolutamente la direzione di rotazione del mandrino AF.



#### **AVVISO: Pericolo di lesioni dovuto a pezzi che possono essere scagliati via.**

Il mandrino AF funziona con regimi di rotazione elevati, con i quali i trucioli pesanti vengono scagliati via con violenza.

- ▶ Non rimuovere in alcun caso i dispositivi di protezione della macchina o dell'impianto.
- ▶ Lavorare sempre con occhiali protettivi.

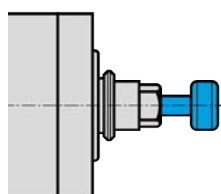


Figura campione: inserimento del perno

#### **Avvertenza: accertarsi del funzionamento.**

- ▶ Non azionare mai il mandrino AF senza un utensile serrato.

#### **Senza un utensile serrato:**

- Il sistema di serraggio può essere danneggiato dalle forze centrifughe.
- Il sistema di serraggio può spostarsi.
- L'equilibratura del mandrino AF viene compromessa.
- I cuscinetti vengono danneggiati.

- ➔ Individuare le misure idonee di protezione contro gli schizzi in base al tipo di lavorazione, al materiale da lavorare e all'utensile selezionato.

☞ Attenersi al manuale della macchina, sulla quale è montato il mandrino AF.

- ➔ Richiedere al fornitore le velocità periferiche massime degli utensili impiegati.


#### **Gli utensili a taglienti non sono adatti per la lavorazione HSC.**

Se fossero necessari per motivi legati alla produzione:

- ➔ utilizzare solo utensili equilibrati.

☞ DIN ISO 1940

☞ Classe di qualità 2,5

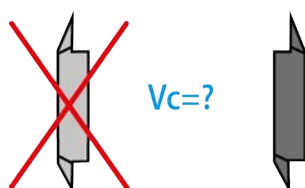



**Il diametro di taglio dell'utensile (X) non deve essere superiore all'intervallo di serraggio massimo (Y).**

- ➔ Serrare sempre l'utensile in modo che risulti il più corto possibile.
- ➔ Mantenere piccola la quota (Z).
- ➔ (Y) Consultare il capitolo: Scheda tecnica [▶ 16].

## 4.2

### Arresto del mandrino AF

Per mettere fuori servizio il mandrino ad alta frequenza per eseguire interventi di installazione e manutenzione, procedere come segue:

- ➔ Scollegare completamente l'alimentazione elettrica (corrente).
- ➔ Scollegare completamente l'alimentazione delle sostanze (aria e liquidi).
- ➔ Accertarsi che l'albero del mandrino AF sia completamente fermo.

Se il mandrino AF viene arrestato per pulirlo, procedere quindi a:

- ➔ Ricollegare solo la barriera pneumatica e la pulizia pneumatica del cono.

#### Suggerimento: trasmettere i dati all'unità di comando.

- ▶ Sfruttare la possibilità del convertitore di frequenza di riconoscere il messaggio di arresto dell'albero e di inoltrarlo per l'analisi all'unità di comando della macchina.

## 4.3

### Installazione e manutenzione

- ➔ Eseguire gli interventi di installazione, pulizia e manutenzione solo dopo l'arresto del mandrino AF e dell'albero.
- ➔ Subito dopo il termine dei lavori installare tutti i dispositivi di sicurezza e protezione della macchina.

## 4.4

### Modifica e riparazione

Le correzioni o le modifiche al mandrino AF sono consentite solo previo accordo con la Società **Nakanishi Jaeger GmbH**.

Solo i partner di assistenza, elencati nel capitolo "Assistenza e riparazione [▶ 47]", possono aprire e riparare il mandrino AF.

Si verifica esclusivamente la sicurezza operativa e il funzionamento degli accessori autorizzati.

## 4.5

### Modalità operative non consentite


Il mandrino ad alta frequenza è a prova di guasto solo in caso di utilizzo conforme.

- ➔ Osservare tutte le avvertenze di sicurezza presenti in tutti i capitoli del manuale, poiché diversamente potrebbero verificarsi pericoli al personale, all'ambiente, alla macchina o al mandrino AF.

Il mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza può causare la perdita di qualsiasi diritto di rivendicazione della garanzia e di risarcimento danni.

**5 Descrizione tecnica**

**5.1 Raccordi del mandrino AF**

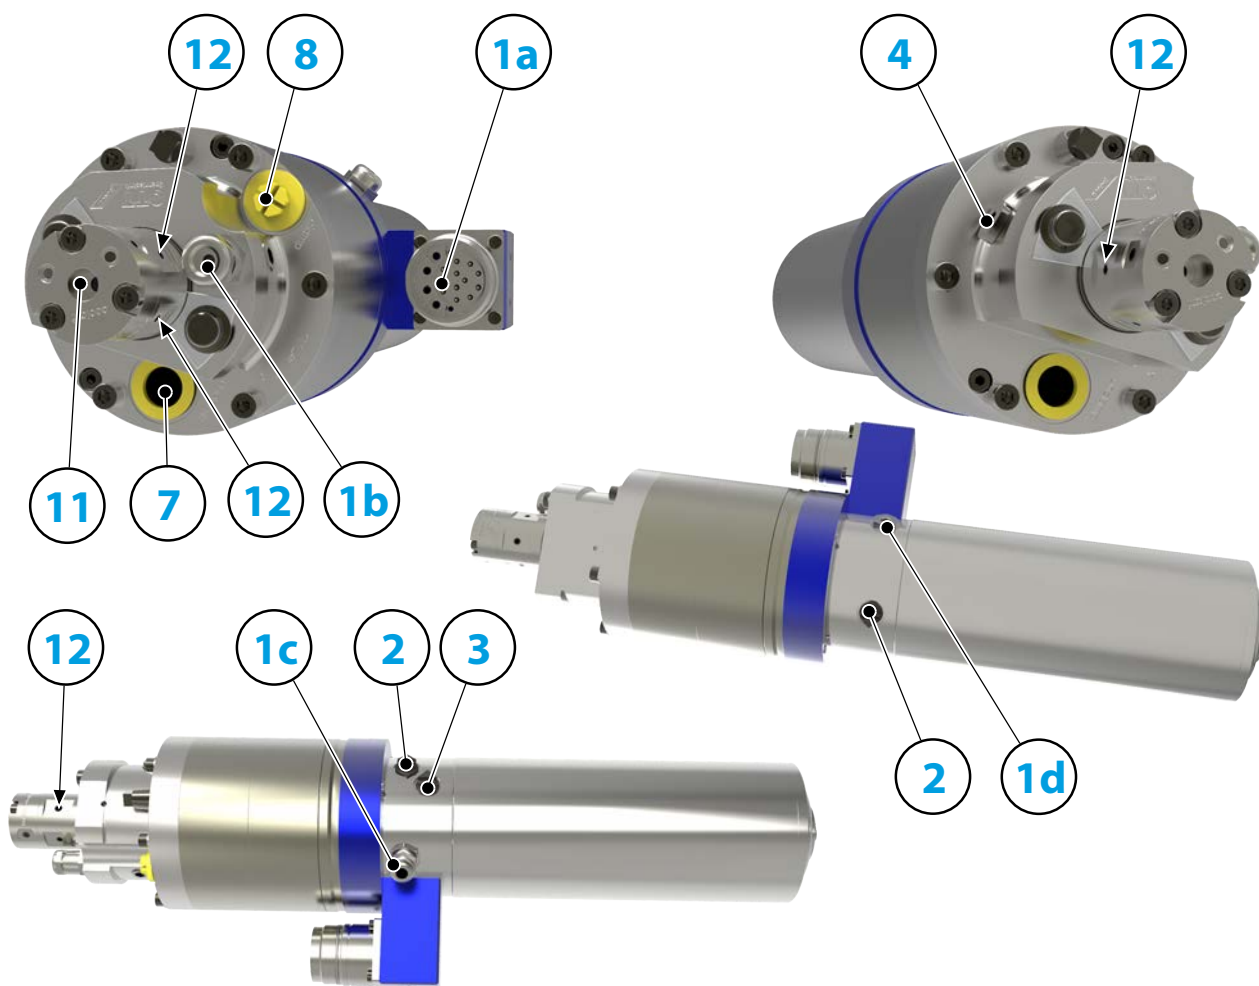

|           |  |        |
|-----------|--|--------|
| <b>1a</b> | Collegamento elettrico per: Fasi del motore                    |        |
| <b>1b</b> | Collegamento elettrico per: Sistema di misurazione della corsa |        |
| <b>1c</b> | Collegamento elettrico per: Regolazione vettoriale             |        |
| <b>1d</b> | Collegamento elettrico per: Sensore a correnti parassite       |        |
| <b>2</b>  | Acqua di raffreddamento  | G 1/8" |
| <b>3</b>  | Barriera pneumatica  | G 1/8" |
| <b>4</b>  | Pulizia del cono   | G 1/8" |
| <b>7</b>  | Sistema pneumatico per cambio utensile (cilindro anteriore)    | G 3/8" |
| <b>8</b>  | Sistema pneumatico per cambio utensile (cilindro posteriore)   | G 1/4" |
| <b>11</b> | Alimentazione interna del refrigerante                         | G 1/8" |
| <b>12</b> | Perdita  | 5 x M5 |

## 5.2

### Collegamento elettrico

Il mandrino AF può essere azionato solo con un convertitore di frequenza (CF).

- ➔ Verificare se i dati di corrente, tensione e frequenza del mandrino AF corrispondano ai dati iniziali del convertitore di frequenza (CF).
- ➔ Utilizzare una linea di alimentazione del motore possibilmente corta.
- ➔ Impostare il regime di rotazione del mandrino AF con l'aiuto del CF.
- ➔ Ulteriori informazioni sono disponibili sul manuale del CF.

A seconda della versione, il CF riconosce le seguenti condizioni di funzionamento del mandrino AF:

- mandrino AF in funzione.
- mandrino AF troppo caldo.
- mandrino AF fermo etc.

Il CF trasmette le condizioni di funzionamento del mandrino AF all'unità di comando della macchina.

## 5.3

### Raffreddamento

Il raffreddamento a liquido mantiene il mandrino AF a temperatura costante durante il funzionamento.



#### Avvertenza: prolungamento della durata utile tramite dissipazione di calore.

Il mandrino AF in funzione produce calore. La temperatura del mandrino AF non deve superare la + 45° C diversamente viene ridotta la durata utile del cuscinetto.

- ▶ Verificare la temperatura sulla custodia del mandrino AF.

## 5.4

### Barriera pneumatica

Per i requisiti della qualità dell'aria, consultare il capitolo „Classi di purezza dell'aria (ISO 8573-1) [▶ 31]“.

La barriera pneumatica previene che corpi estranei come trucioli e liquidi (es. emulsioni) penetrino nel mandrino AF.

- ➔ Verificare la fuoriuscita dell'aria dalla parte anteriore, tra la custodia e le parti rotanti del mandrino AF.

## 5.5

### Pulizia del cono

Per i requisiti della qualità dell'aria, consultare il capitolo „Classi di purezza dell'aria (ISO 8573-1) [▶ 31]“.

La pulizia del cono previene che trucioli e liquidi penetrino nell'albero durante il cambio utensile imbrattando e danneggiando il cono interno e il sistema di serraggio.

## 5.6

### Cambio pneumatico dell'utensile

Per i requisiti della qualità dell'aria, consultare il capitolo „Classi di purezza dell'aria (ISO 8573-1) [▶ 31]“.

Il cambio utensile o il cambio cono utensile avviene pneumaticamente.

In questo modo all'interno del mandrino AF viene azionato un sistema meccanico che blocca, sblocca o espelle il cono dell'utensile o le pinze di serraggio.

## 5.7 Alimentazione interna del refrigerante

L'alimentazione interna del refrigerante raffredda l'utensile e il mandrino AF.

Il refrigerante dell'utensile viene inserito all'interno del mandrino AF e dell'utensile stesso fuoriuscendo nuovamente sulla superficie di taglio dell'utensile serrato. Contemporaneamente l'utensile viene lubrificato dal refrigerante.

### Avvertenza: utensile non idoneo.

Gli utensili senza foro interno non sono idonei per l'alimentazione interna del refrigerante.

- ▶ Si raccomanda di disattivare l'alimentazione interna del refrigerante se per motivi legati alla produzione si utilizzano utensili senza foro interno.

In caso di mancato rispetto di tale avvertenza, il mandrino AF può danneggiarsi o andare distrutto.

- ➔ Utilizzare solo utensili e portautensili idonei per l'alimentazione interna del refrigerante.
- ➔ Accertarsi che il lubrorefrigerante utilizzato sia conforme agli standard di legge vigenti e a quelli delle associazioni professionali.

### 5.7.1 Lubrorefrigerante

- ➔ Non utilizzare acqua distillata o pura.
  - ↳ Acqua di questo tipo provoca un'immediata corrosione alle parti nude, spesso impercettibile inizialmente ma che successivamente causa gravi danni.
- ➔ Utilizzare solo lubrorefrigeranti conformi alle seguenti specifiche:

#### Protezione anticorrosione conforme a DIN 51360 Parte 2:

Assenza di corrosione dopo 2 ore.

#### Compatibilità con l'elastomero:

Nessuna modifica alla durezza Shore e alla dilatabilità

#### Compatibilità con materiali non ferrosi:

Nessuna presa su rame, ottone e parti in alluminio

#### Comportamento dei residui di adesivo dopo un'evaporazione lenta a 50 °C:

Non Adesivo.

Nessun "effetto pellicola tesa"

Facilmente solubile ovvero riemulsionabile.

### 5.7.2 Filtrazione del lubrorefrigerante

Sostanze trasportate non filtrate con particelle di dimensioni superiori a 50 µm provocano una maggiore usura

- ➔ Collocare un filtro a monte del giunto rotante in grado di filtrare particelle trasportate con dimensioni a partire da 50 µm.

Maggiore è il numero di particelle nella sostanza trasportata e maggiore sarà l'usura del giunto rotante.

### 5.7.3 Come evitare i picchi di pressione

I picchi di pressione si verificano soprattutto se una sostanza incompressibile (es. lubrorefrigerante) picchia a elevata velocità contro un foro chiuso o pressoché chiuso. Tale impatto può provocare un aumento della pressione che supera il valore consentito.

- ➔ Selezionare la durata di inserzione delle valvole in modo tale che eventuali picchi di pressione non superino la pressione di funzionamento normalmente ammessa.

Anche le valvole di chiusura possono provocare un superamento della pressione (impatti di chiusura).

La pressione può essere anche superata, se una sostanza incompressibile (es. lubrorefrigerante) viene ulteriormente pressurizzata in un vano chiuso con un movimento di sollevamento.

- ➔ Rimedio: sfiato.

## 5.8 Perdita



### Avvertenza: danni al mandrino AF dovuti a perdite.

Il lubrorefrigerante può penetrare nel mandrino AF attraverso il giunto rotante e romperlo:

- Quando il giunto rotante viene azionato nell'intervallo di pressione basso.
- Quando la pressione della sostanza refrigerante aumenta lentamente.
- ▶ Ricorrere al monitoraggio delle perdite per prevenire danni al mandrino AF.

## 5.8.1

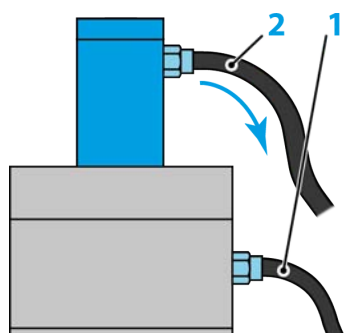


Figura campione: Perdita

## Giunto rotante, montato in verticale

| Perdita                      | Profondità di avvita- |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 Mandrino ad alta frequenza | massimo 6 mm          |
| 2 Giunto rotante             | massimo 6 mm          |

- ➔ Rimuovere i tappi che proteggono i raccordi da danni e impurità durante il trasporto.
- ➔ Montare i collegamenti a vite idonei dei flessibili al posto dei tappi.
- ➔ Montare i flessibili corrispondenti negli appositi collegamenti a vite.
- ➔ Posare il flessibile per le perdite con un angolo in pendenza in modo che le perdite possano essere scaricate.
  - ↪ Angolo: min. 15°.
- ➔ Eliminare la perdita evitando i ristagni.

## 5.8.2

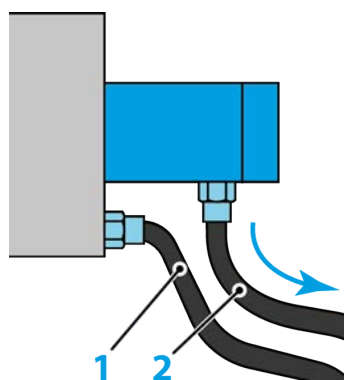


Figura campione: Perdita

## Giunto rotante, montato in orizzontale

| Perdita                      | Profondità di avvita- |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 Mandrino ad alta frequenza | massimo 6 mm          |
| 2 Giunto rotante             | massimo 6 mm          |

- ➔ Posizionare il mandrino AF in modo che tutti i collegamenti delle perdite possano sempre essere collegati ai fori di scarico in posizione ore 6 (nel punto più basso).
- ➔ Rimuovere i tappi che proteggono i raccordi da danni e impurità durante il trasporto.
- ➔ Montare i collegamenti a vite idonei dei flessibili al posto dei tappi.
- ➔ Montare i flessibili corrispondenti negli appositi collegamenti a vite.
- ➔ Posare il flessibile per le perdite con un angolo in pendenza in modo che le perdite possano essere scaricate.
  - ↪ Angolo: min. 15°.
- ➔ Eliminare la perdita evitando i ristagni.

6

**Scheda tecnica**

**Cuscinetti**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Cuscinetti ibridi a sfere (pezzo) | 4               |
| Lubrificazione a vita             | non manutentivo |

**Valori di potenza  
Raffreddato a liquid**

|                  | Pmax./5s | S6-60% | S1-100% |      |
|------------------|----------|--------|---------|------|
| Potenza nominale | 6,9      | 5,2    | 4,7     | [kW] |
| Coppia           | 2,94     | 2,02   | 1,88    | [Nm] |
| Tensione         | 351      | 354    | 366     | [V]  |
| Corrente         | 16       | 11     | 10      | [A]  |

**Dati del motore**

|   |   |
|---|---|
| Tecnologia del motore                               | Azionamento asincrono a 3 fasi<br>(senza spazzole né sensori) |
| Frequenza   | 1.200 HZ  |
| Numero poli motore (coppie)                         | 2   |
| Regime di rotazione nominale                        | 36.000 giri/min   |
| Valore di accelerazione/decelerazione<br>Al secondo | 10 000 giri/min<br>(altri valori su richiesta)                |


**Caratteristiche**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Trasmettitore numero di giri                          | Regolazione vettoriale      |
| Ruota dentata di misurazione                          | denti = 110<br>modulo = 0,3 |
| Salvamotore   | PTC 160° C                  |
| Carcassa  | Acciaio inox                |
| Diametro della carcassa                               | 80 mm                       |
| Raffreddamento  | raffreddato a liquido       |
| Temperatura ambiente di<br>funzionamento              | + 10° C ... + 45° C         |
| Barriera pneumatica                                   |                             |
| Grado di protezione<br>(barriera pneumatica inserita) | IP54                        |
| Pulizia del cono                                      |                             |
| Sensore a correnti parassite                          |                             |
| Alimentazione interna del refrigerante                |                             |
| Giunto rotante  | < 80 bar<br>< 10 L/min      |
| Cambio utensile                                       | Cambio pneumatico del cono  |
| Portautensili   | HSK-E 32                    |



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Monitoraggio del cono utensile   | induttivo   |
| 3 posizioni                      | serrato, sbloccato, espulso   |
| Campo di serraggio max.          | 13 mm   |
| Corsa destra e corsa sinistrorsa |   |
| Connettore                       | a 18 poli in metallo (fasi del motore)<br>a 17 poli in metallo (tecnologia a sensori)<br>a 5 poli in metallo (tecnologia a sensori) |
| Peso                             | ~ 12 kg   |
| Concentricità cono interno       | < 1 $\mu$   |
| Oscillazione assiale             | < 1 $\mu$   |

## 6.1 Misurazione

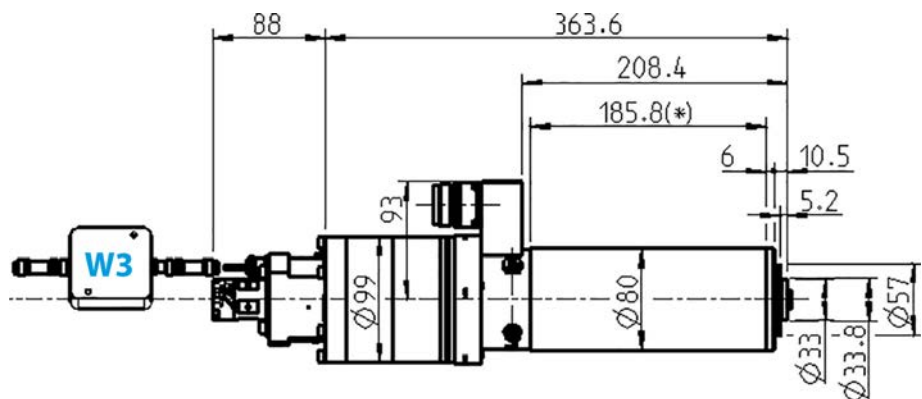

(\*) = Campo di serraggio

## 6.2

Le potenze (S1, S6, S2) sono valide per correnti e tensioni sinusoidali.

Le prestazioni dei mandrini ad alta frequenza dipendono dai convertitori di frequenza utilizzati e possono quindi discostarsi dai valori indicati.

## Scheda tecnica (KL7007 , Motore CA)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Modello di motore            | 7/7-4                    |
| Potenza nominale             | 4,7 kW                   |
| Regime di rotazione nominale | 36.000 min <sup>-1</sup> |
| Raffreddamento               | Raffreddato a liquid     |
| Salvamotore                  | PTC 160° C               |
| Resistenza di avvolgimento   | 1,6 Ω                    |

### Valori misurati: S1-100%

|                              |       |        |        |        |        |        |        |        |                   |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Regime di rotazione nominale | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 36.000 | min <sup>-1</sup> |
| Numero di giri               | 3.888 | 8.766  | 14.002 | 18.910 | 23.868 | 28.294 | 32.727 | 33.616 | min <sup>-1</sup> |
| Frequenza                    | 167   | 333    | 500    | 667    | 833    | 1.000  | 1.167  | 1.200  | Hz                |
| Potenza nominale             | 0,766 | 1,671  | 2,641  | 3,398  | 4,043  | 4,621  | 4,731  | 4,696  | kW                |
| Coppia di serraggio          | 1,88  | 1,82   | 1,8    | 1,72   | 1,62   | 1,56   | 1,38   | 1,34   | Nm                |
| Tensione                     | 86    | 154    | 228    | 297    | 366    | 365    | 360    | 359    | V                 |
| Corrente                     | 10    | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | A                 |
| Cos φ                        | 0,25  | 0,41   | 0,57   | 0,67   | 0,71   | 0,8    | 0,83   | 0,83   |                   |

### Valori misurati: S6-60%

|                              |       |        |        |        |        |        |        |        |                   |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Regime di rotazione nominale | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 36.000 | min <sup>-1</sup> |
| Numero di giri               | 3.892 | 8.902  | 13.816 | 18.793 | 23.522 | 28.362 | 32.523 | 33.429 | min <sup>-1</sup> |
| Frequenza                    | 167   | 333    | 500    | 667    | 833    | 1.000  | 1.167  | 1.200  | Hz                |
| Potenza nominale             | 0,821 | 1,876  | 2,816  | 3,792  | 4,644  | 5,156  | 5,185  | 5,127  | kW                |
| Coppia di serraggio          | 2,02  | 2,01   | 1,95   | 1,93   | 1,89   | 1,74   | 1,52   | 1,47   | Nm                |
| Tensione                     | 85    | 153    | 221    | 289    | 353    | 354    | 349    | 348    | V                 |
| Corrente                     | 11    | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | 11     | A                 |
| Cos φ                        | 0,88  | 0,83   | 0,8    | 0,79   | 0,78   | 0,86   | 0,88   | 0,88   |                   |

**Valori misurati: S2-Pmax./5s**


|                              |       |        |        |        |        |        |        |        |                   |
|------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Regime di rotazione nominale | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 36.000 | min <sup>-1</sup> |
| Numero di giri               | 2.925 | 7.795  | 12.512 | 17.612 | 22.885 | 27.113 | 30.959 | 31.627 | min <sup>-1</sup> |
| Frequenza                    | 167   | 333    | 500    | 667    | 833    | 1.000  | 1.167  | 1.200  | Hz                |
| Potenza nominale             | 0,739 | 2,333  | 3,842  | 5,425  | 6,871  | 6,893  | 6,698  | 6,608  | kW                |
| Coppia di serraggio          | 2,41  | 2,86   | 2,93   | 2,94   | 2,87   | 2,43   | 2,07   | 2,01   | Nm                |
| Tensione                     | 81    | 151    | 217    | 286    | 351    | 348    | 341    | 339    | V                 |
| Corrente                     | 14    | 15     | 15     | 15     | 15     | 16     | 16     | 16     | A                 |
| Cos φ                        | 0,93  | 0,91   | 0,89   | 0,88   | 0,88   | 0,9    | 0,9    | 0,89   |                   |

**Nota per la funzione con i convertitori di frequenza statici.**

Nella funzione con i convertitori di frequenza, il componente fondamentale della tensione effettiva deve corrispondere alla tensione del motore indicata.

Inoltre le correnti misurate in base al contenuto armonico possono essere superiori ai valori indicati.


**6.2.1 Diagramma di potenza**

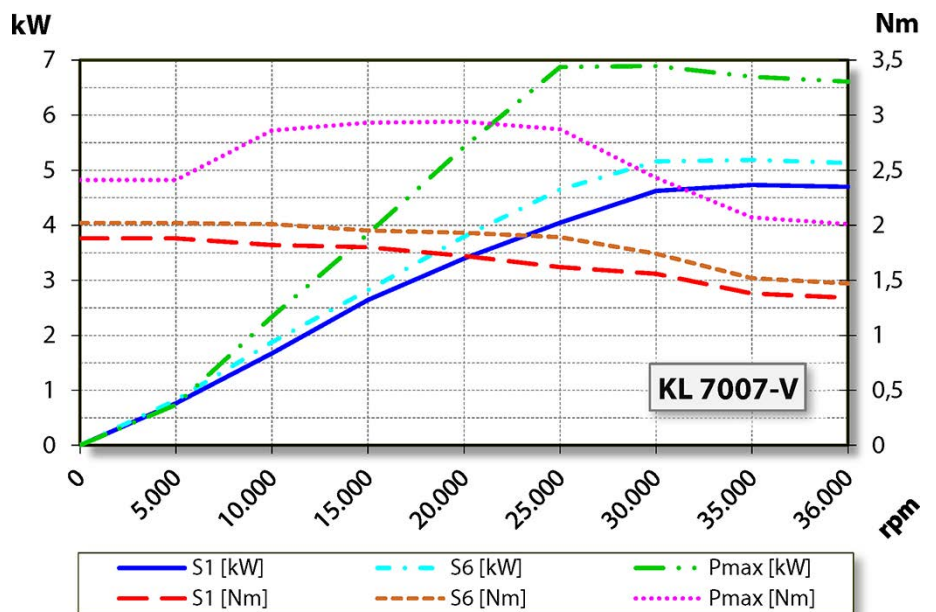


### 6.3 Schema di collegamento

**Avvertenza: Non modificare l'assegnazione del produttore.**


Qualsiasi modifica può causare sovratensione ai componenti elettrici (es. PTC, magnetoresistore).

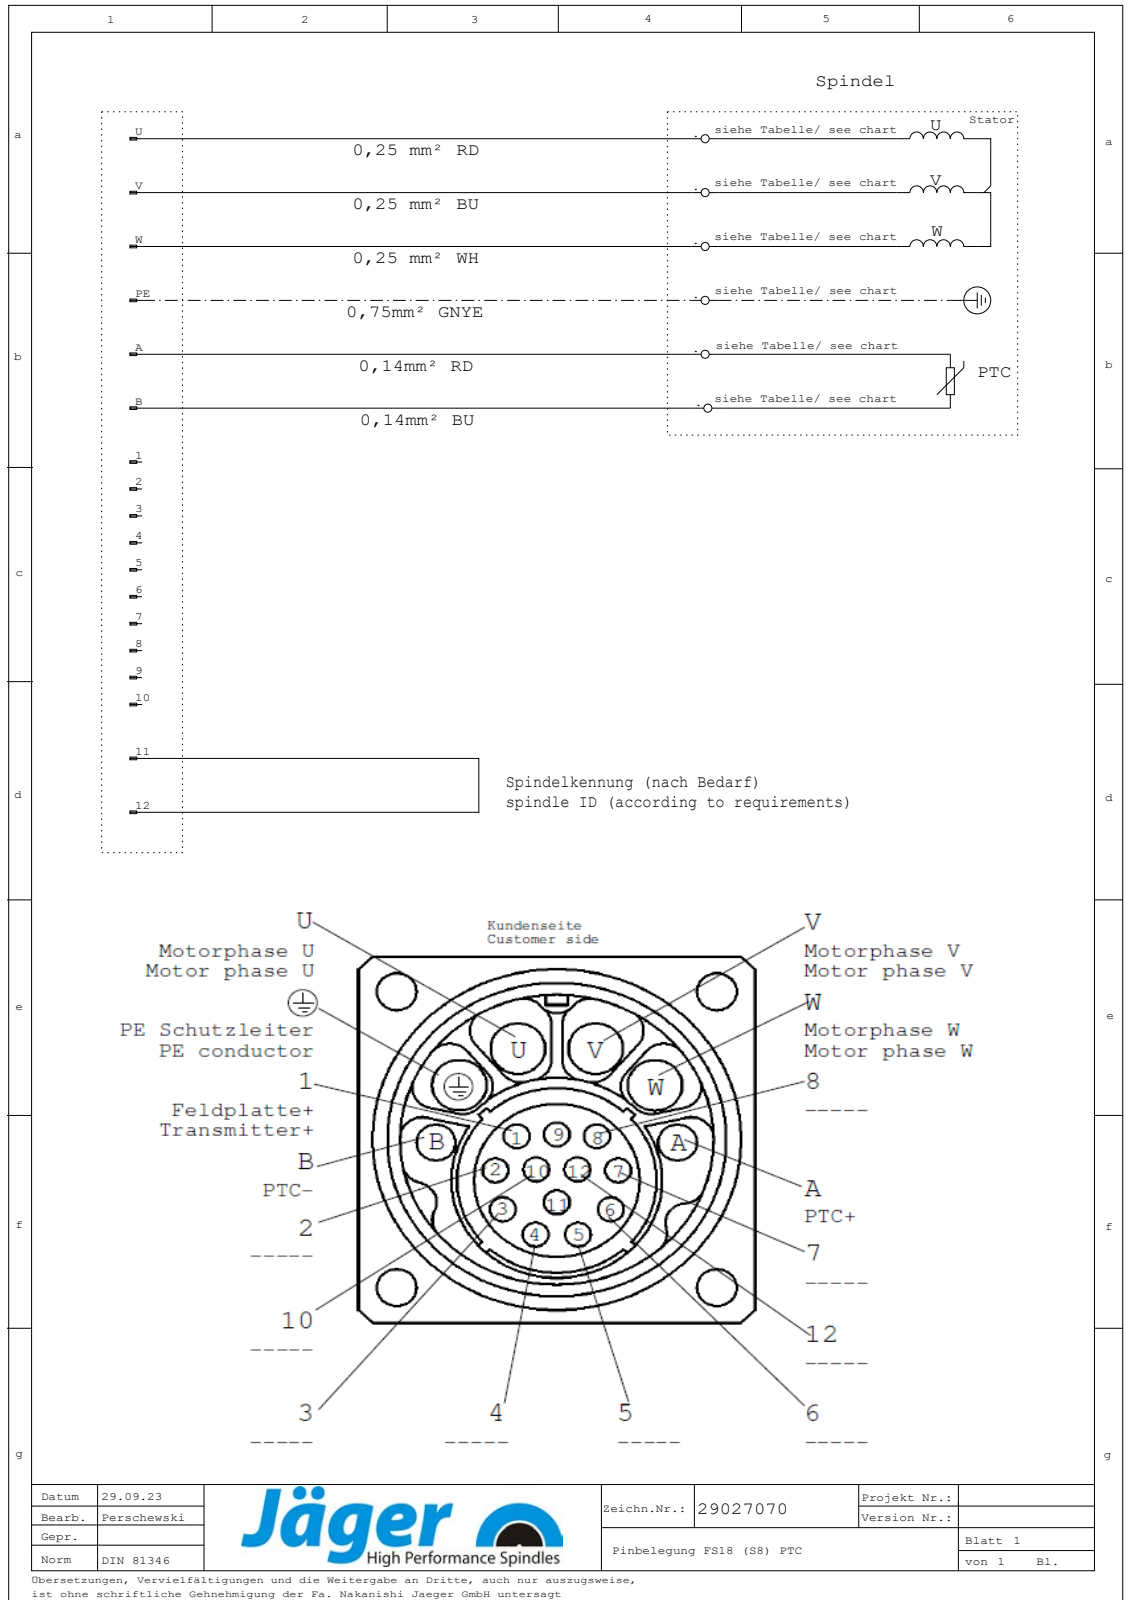

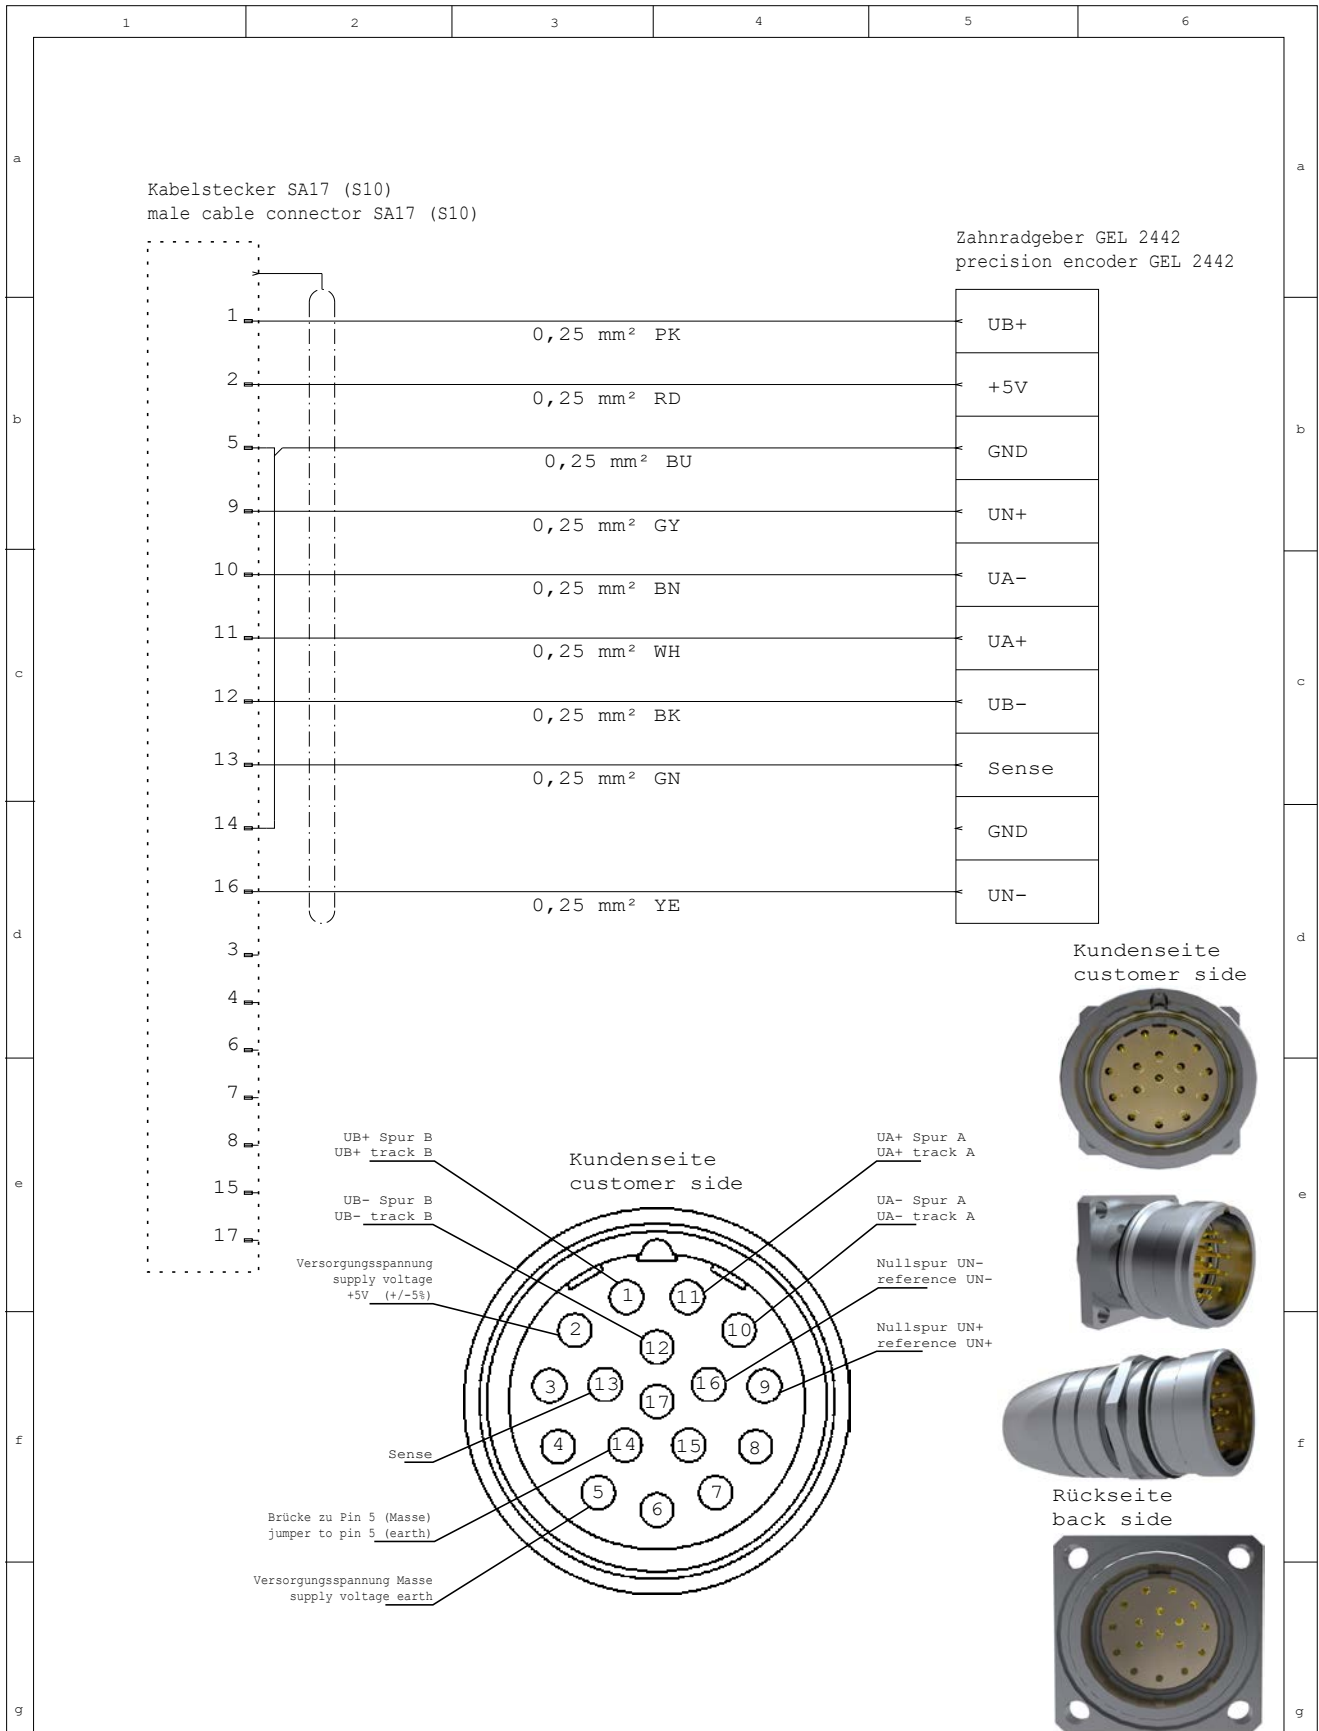

|        |             |  |             |  |              |     |
|--------|-------------|--|-------------|--|--------------|-----|
| Datum  | 17.05.17    |  | Zeichn.Nr.: | 29025970                               | Projekt Nr.: |     |
| Bearb. | Perschewski |  | Pinbelegung | FS17 (S10) Vektor Sense<br>(Fa. Sauer) | Version Nr.: | 2.0 |
| Gepr.  |             |  |             |  | Blatt 1      |     |
| Norm   | DIN 81346   |  |             |  | von 1        | Bl. |


Übersetzungen, Vervielfältigungen und die Weitergabe an Dritte, auch nur auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. Nakanishi Jaeger GmbH untersagt

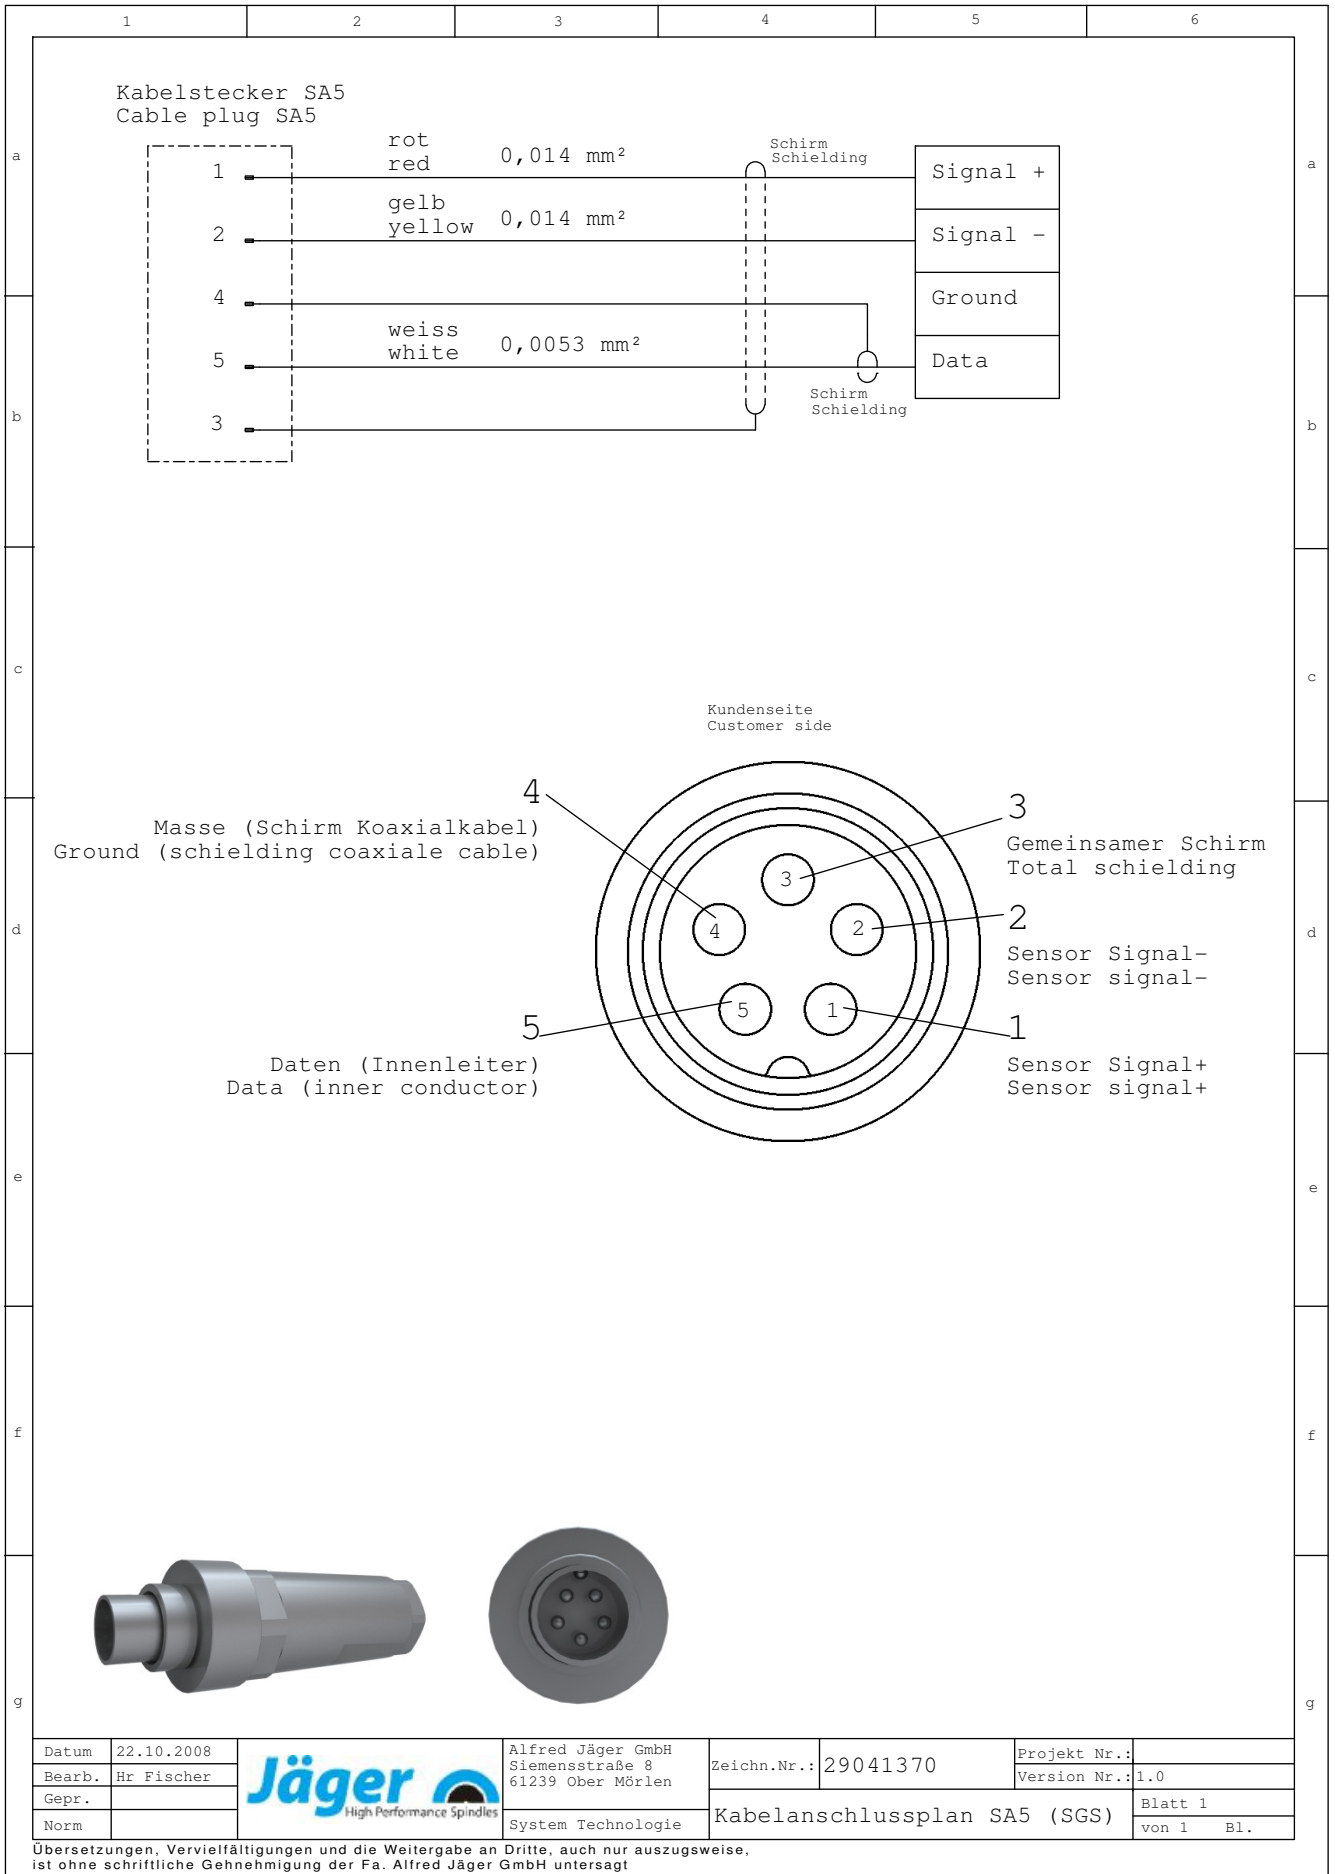

## 6.4 Salvamotore PTC 160° C

Conduttore a freddo con isolamento protettivo

Curve caratteristiche delle temperature di risposta nominali da 90° C a 160° C conformi a DIN VDE V 0898-1-401.

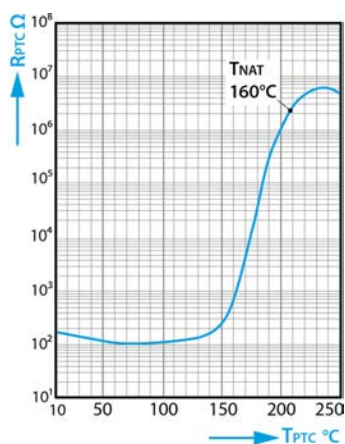

Resistenza del conduttore a freddo  $R_{PTC}$  in funzione della temperatura del conduttore a freddo  $T_{PTC}$  (valori di resistenza del segnale debole).

### Scheda tecnica

|  |  |                       |                   |
|--|--|-----------------------|-------------------|
| Mod.                                   | M135   |                       |                   |
| Tensione di esercizio max              | $(T_A = 0 \dots 40^\circ \text{C})$                        | $V_{\text{max}^*}$    | 30 V              |
| Tensione di misurazione max            | $(T_A - 25 \text{ K} \dots T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K})$ | $V_{\text{mis, max}}$ | 7.5 V             |
| Resistenza nominale                    | $(V_{PTC} \leq 2.5 \text{ V})$                             | $R_N$                 | $\leq 250 \Omega$ |
| Tensione di prova di isolamento        |  | $V_{\text{is}}$       | 3 kV~             |
| Tempo di risposta                      |  | $t_a$                 | < 2.5 s           |
| Intervallo di temperatura di esercizio | $(V=0)$  | $T_{\text{op}}$       | -25/+180° C       |

### Valori di resistenza

| $T_{\text{NAT}} \pm \Delta T$ | $R(T_{\text{NAT}} - \Delta T)$<br>$(V_{PTC} \leq 2.5 \text{ V})$ | $R(T_{\text{NAT}} + \Delta T)$<br>$(V_{PTC} \leq 2.5 \text{ V})$ | $R(T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K})$<br>$(V_{PTC} \leq 7.5 \text{ V})$ | $R(T_{\text{NAT}} + 23 \text{ K})$<br>$(V_{PTC} \leq 2.5 \text{ V})$ |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| $160 \pm 5^\circ \text{C}$    | $\leq 550 \Omega$  | $\geq 1330 \Omega$   | $\geq 4 \text{ k}\Omega$   | ----   |

## 6.5 Monitoraggio del cono utensile


Il monitoraggio del cono dell'utensile indica all'utente lo stato di pronto all'uso del mandrino AF e trasmette il segnale relativo all'unità di controllo della macchina.

Monitoraggio del cono utensile con interruttore di prossimità induttivo.

### Segnali

| Utensile serrato | Utensile sbloccato | Utensile espulso   |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Mandrino AF      | Mandrino AF        | Mandrino AF        |
|                  |                    |                    |
| pronto all'uso   | non pronto all'uso | non pronto all'uso |

Intervallo della tensione di esercizio:  
10 - 30 VCC (UL - classe 2)  
Distanza di commutazione: Sn 2,0 mm  
Protetto da cortocircuiti e da inversione di polarità.

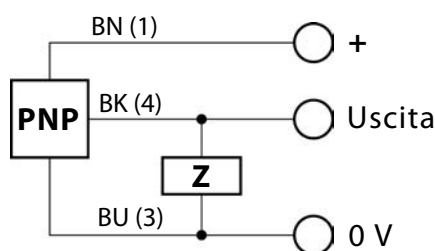

BN = marrone  
BK = nero  
BU = blu  
NO = Normalmente aperto

## 6.6

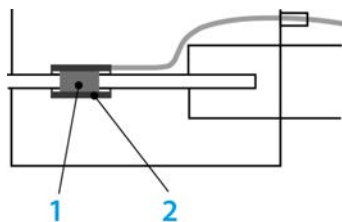


Figura campione: Anello del bersaglio / Sensore

## Sistema di misurazione della corsa (Ott-Jakob)

- 1 Anello del bersaglio
- 2 Sensore

L'unità di rilascio contiene un sensore analogico, induttivo e cilindrico, nel quale si muove il raccordo della barra di traino in direzione assiale. Sul raccordo della barra di traino è alloggiato un anello del bersaglio, responsabile della modifica del segnale in uscita. Il segnale cresce con l'aumento della profondità di inserimento dell'anello del bersaglio (vista dall'uscita cavo).

- Il segnale è disponibile anche durante la rotazione.
- L'elettronica del sensore converte il segnale in un segnale in uscita analogico.
  - ↳ 4 - 20 mA / 2 - 10 V
- Il segnale in uscita può essere valutato digitalmente con il controller di posizione (accessorio).

### 6.6.1

#### Scheda tecnica

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Tensione di esercizio ( in base a $R_B$ )                                     | 15-18 $V_{CC}$                            | 18-30 $V_{CC}$    |
| Resistenza di carico $R_B$  | $\leq 250 \Omega$                         | $\leq 500 \Omega$ |
| Assorbimento di corrente  | massimo 70 mA                             |                   |
| Intervallo di misurazione<br>con anello del bersaglio - $\varnothing 8 / 10$  | 0 - 25 mm                                 |                   |
| con anello del bersaglio - $\varnothing 5$                                    | 0 - 15 mm                                 |                   |
| Linearità   | $\pm 2 \%$ dell'intervallo di misurazione |                   |
| Stabilità termica   | $\pm 0,02 \%$ / $^{\circ}C$               |                   |
| Protezione contro sovratensione, inversione di polarità, cortocircuito, vuoto |   |                   |
| Frequenza limite  | $f_g = 800 \text{ Hz}$                    |                   |

#### Uscite

|   |                           |
|---|---------------------------|
|   | 4 - 20 mA                 |
| <b>Corrente</b>                         | $< 0,005 \text{ mA}_{SS}$ |
| Ondulazione residua ( in base a $R_B$ ) | $< 0,001 \%$              |
|   | con $R_L = 100 \Omega$    |
| <b>Tensione</b>                         | 2 - 10 V                  |
| Ondulazione residua                     | $< 5 \text{ mV}_{SS}$     |
| Carico consentito $R_L$                 | $> 1 \text{ k}\Omega$     |



## 6.6.2

## Segnali

Sono disponibili due segnali in uscita diversi.

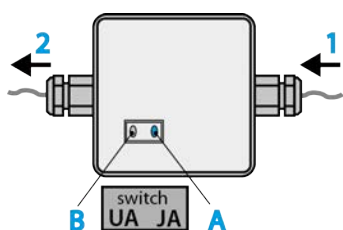


Figura campione: Interruttore

|   | Descrizione   | Valore                                |
|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Sensore   |                                       |
| 2 | Posizione controller o scheda di ingresso analogica del PLC |                                       |
| A | Segnale di corrente   | 4 – 20 mA<br>Impostazione di fabbrica |
| B | Segnale di tensione   | 2 – 10 V                              |

Nella custodia è alloggiato un interruttore per l'impostazione del segnale in uscita desiderato. Non è necessario modificare il cablaggio.

## Segnale di corrente

Per i seguenti motivi consigliamo un segnale di corrente:

- rispetto a un segnale di tensione, il segnale di corrente non è sensibile ai fenomeni elettromagnetici.
  - ↳ Es. azionamenti lineari, motore, cavo di potenza, tecnologia ad alta frequenza....
- Il segnale di corrente analogico può essere trasmesso su lunghe distanze.
  - ↳ Lunghezza cavo: massimo 50 m
- Il controller di posizione Ott-Jakob può valutare solo il segnale di corrente.

## Segnale di tensione

Il segnale di tensione dipende dalla resistenza totale.

- ➔ Considerare i seguenti fattori:
  - ↳ Resistenza del conduttore
  - ↳ Resistenza interna dell'apparecchio di misura.
  - ↳ Resistenza interna dell'unità di comando.

Tali fattori possono alterare i valori di impostazione predefiniti o causare un guasto del sistema.

## 6.6.3

## Installazione

**Prima dell'allacciamento della tensione di esercizio:**

- ➔ Selezionare il segnale in uscita desiderato.
- ➔ Abilitare l'elettronica del sensore 30 minuti prima dell'inizio della messa in scala o del ciclo operativo.

### 6.6.4

### Messa in scala

| Corsa   | Corrente | Tensione |
|---|----------|----------|
| 0 mm  | 4 mA     | 2 V      |
| 25 mm (con anello del bersaglio - Ø 8 / 10)<br>15 mm (con anello del bersaglio - Ø 5) | 20 mA    | 10 V     |

### 6.7

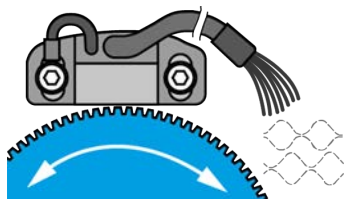


Figura campione: Ruota dentata di misurazione

### Sensore di posizione e del regime di rotazione (MiniCoder)

Il MiniCoder scansiona una dimensione solida (ruota dentata di misurazione) di materiale ferromagnetico. Il campo magnetico dell'encoder integrato viene modulato dalla dimensione solida autorotante.

- La modifica del campo magnetico viene riconosciuta dal sensore e convertita in un segnale in uscita sinusoidale.

### 6.7.1

### Scheda tecnica

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Livello di uscita                   | 1 $V_{SS}$ come segnale differenziale   |
| Segnale in uscita                   | 2 segnali sinusoidali sfasati di $90^\circ$ e i relativi segnali inversi;<br>protetti contro i cortocircuiti;<br>Opzione: impulso di riferimento  |
| Frequenza in uscita                 | 0...200 kHz<br>con una capacità di 5 nF   |
| Offset (statico)                    | $\pm 20$ mV   |
| Tolleranza di ampiezza              | -20 % ... +10 %   |
| Sincronizzazione ampiezza USp1/USp2 | 0,9...1,1   |
| Tensione di alimentazione UB        | $5 V_{CC} \pm 5$ %  |
| Potenza assorbita senza carico      | $\leq 0,3$ W  |
| Lunghezza cavo                      | massimo 100 m<br>(osservare il calo di tensione sulla linea di alimentazione)   |
| Attacco                             | Cavo a 9 fili, sezione: $0,15 \text{ mm}^2$<br>Diametro esterno: 5 -0,3 mm,<br>Raggio di curvatura min.: 25 mm<br>Ulteriore cavo schermato separato per una messa a terra in prossimità del sensore |

## 6.8 Sensore a correnti parassite

### 6.8.1 Principio di misurazione

Il sistema di misurazione della corsa funziona sulla base delle correnti parassite senza contatto.

Un campo elettromagnetico induce delle correnti parassite che vanno a modificare la resistenza dell'avvolgimento incorporato.

- Da questa modifica risulta un segnale elettrico.
- Il controller prepara il segnale in modo conforme ai requisiti dell'utente.

### 6.8.2 Scheda tecnica

I dati indicati valgono per una temperatura di riferimento di 20°C.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Intervallo di misurazione             | 400 $\mu\text{m}$   |
| Inizio dell'intervallo di misurazione | $\sim 150 \mu\text{m}$  |
| Linearità                             | $\pm 5 \mu\text{m}$   |
| Risoluzione                           | 1 $\mu\text{m}$   |
| Frequenza limite (analogica)          | 20 mV / $\mu\text{m}$   |
| <b>Sensibilità</b>                    |   |
| <input type="checkbox"/> Corsa        | 20 mV / $\mu\text{m}$   |
| <input type="checkbox"/> Temperatura  | 0,1 V / °C  |
| <b>Stabilità termica</b>              |   |
| <input type="checkbox"/> Sensore      | $\pm 0.01 \%$ dell'intervallo di misurazione / °C                                     |
| <input type="checkbox"/> Controller   | $\pm 0.05 \%$ dell'intervallo di misurazione / °C                                     |
| <b>Interfacce</b>                     |   |
| <input type="checkbox"/> analogica    | 0,2 ... 10 V <sub>CC</sub> (Opzione: 4 ... 20 mA)                                     |
| <input type="checkbox"/> digitale     | su richiesta  |
| Uscita temperatura                    | 0,2 ... 10 V <sub>CC</sub>  |
| Tensione di alimentazione             | +24 V <sub>CC</sub>   |
| Sensore                               | EMU 04-C080<br>Memoria parametri e sonda termica integrati nella custodia del sensore |
| Sostituzione sensore                  | Record di dati rilevato automaticamente da EEPROM                                     |
| <b>Lunghezza cavo</b>                 |   |
| <input type="checkbox"/> Sensore      | 0,8 m   |
| <input type="checkbox"/> ECM6         | 6 m   |

6.9



**Emissioni sonore**

**ATTENZIONE: il rumore pregiudica l'incolumità dell'operatore.**

► Azionare il mandrino AF solo con una protezione acustica.



7



**Luogo d'installazione**

**PERICOLO: dovuto a pezzi che possono essere scagliati via.**

se il mandrino AF viene fissato in modo errato, esso può sganciarsi durante il funzionamento ed essere scagliato via dalle forze risultanti.

► Serrare il mandrino AF.



**AVVISO: Pericolo di lesioni dovuto a pezzi che possono essere scagliati via.**

Il mandrino AF funziona con regimi di rotazione elevati, con i quali i trucioli pesanti vengono scagliati via con violenza.

- Non rimuovere in alcun caso i dispositivi di protezione della macchina o dell'impianto.
- Lavorare sempre con occhiali protettivi.

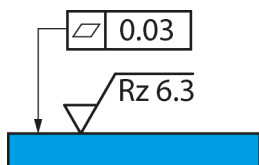


Figura campione: Superficie di fissaggio

Prima dell'installazione del mandrino AF, osservare i seguenti punti:

- ➡ Verificare che sulla macchina sia montato il portamandrino idoneo per il mandrino AF.
- ➡ Verificare la presenza di eventuali danni ai flessibili di collegamento.
- ➡ Verificare la presenza di eventuali danni ai cavi di collegamento.
- ➡ Utilizzare esclusivamente cavi e flessibili integri.
- ➡ Non azionare il mandrino AF in prossimità di fonti di calore.

## 8

## Installazione

**Prima dell'installazione:**


- ➔ Prima dell'installazione verificare la completezza e la presenza di eventuali danni al mandrino AF.

**Se il mandrino AF è rimasto per lungo tempo a magazzino:**

- ➔ Eseguire innanzitutto tutte le operazioni elencate nel capitolo Messa in funzione dopo lo stoccaggio.

## 8.1

## Installazione del mandrino AF

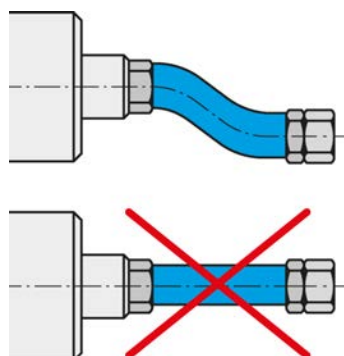


Collegare le sostanze e i cavi in modo flessibile.

Per installare il mandrino AF, eseguire le operazioni nella sequenza indicata di seguito:

- ➔ Rimuovere i tappi che proteggono i raccordi da danni e impurità durante il trasporto.
- ➔ Montare i collegamenti a vite idonei dei flessibili al posto dei tappi.
- ➔ Montare i flessibili corrispondenti negli appositi collegamenti a vite.
- ➔ Accertarsi che i collegamenti siano flessibili e liberi.
- ➔ Ermetizzare tutti i raccordi per l'aria compressa in modo assiale alla direzione di avvitamento.
- ➔ Ermetizzare i raccordi per l'acqua di raffreddamento in modo assiale alla direzione di avvitamento.
- ➔ Se il mandrino AF è dotato di barriera pneumatica:
  - ✚ Accertarsi che non si generino correnti d'aria in corrispondenza dei cuscinetti.
  - ✚ Utilizzare sempre scatole di giunzione per cavi a tenuta durante il collegamento dei cavi elettrici.
- ➔ Fissare il mandrino AF sulla macchina.
- ➔ Collegare i flessibili al raccordo della rispettiva sostanza.
- ➔ Rimuovere i tappi che proteggono i raccordi da danni e impurità durante il trasporto.
- ➔ Collegare i connettori dei cavi di collegamento di esercizio al raccordo corrispondente del mandrino AF e al convertitore di frequenza.
- ➔ Bloccare i connettori.

## 8.2

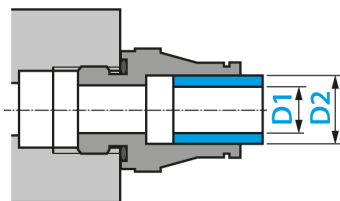

### Diametro linea di alimentazione delle sostanze

➔ La larghezza nominale delle linee di alimentazione delle sostanze è riportata nella tabella seguente:

| DN  | Sostanza                | D1     |                   | D2      |                   |
|-----|-------------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|
| 2,8 | Aria compressa          | 2,8 mm | $\frac{7}{64}$ "  | 4 mm    | $\frac{5}{32}$ "  |
| 4   | Aria compressa          | 4 mm   | $\frac{5}{32}$ "  | 6 mm    | $\frac{15}{64}$ " |
| 6   | Aria compressa          | 6 mm   | $\frac{15}{64}$ " | 8 mm    | $\frac{5}{16}$ "  |
| 5,5 | Acqua di raffreddamento | 5,5 mm | $\frac{7}{32}$ "  | 8 mm    | $\frac{5}{16}$ "  |
| 7   | Acqua di raffreddamento | 7 mm   | $\frac{9}{32}$ "  | 10 mm   | $\frac{25}{64}$ " |
| 6   | Lubrorefrigerante       | 6,4 mm | $\frac{1}{4}$ "   | 13,4 mm | $\frac{17}{32}$ " |
| 8   | Lubrorefrigerante       | 8 mm   | $\frac{5}{16}$ "  | 15 mm   | $\frac{19}{32}$ " |

## 8.3

### Acqua di raffreddamento

#### 8.3.1

#### Qualità dell'acqua di raffreddamento

L'acqua distillata provoca un'immediata corrosione alle parti nude, spesso impercettibile inizialmente ma che successivamente causa gravi danni.

➔ Non utilizzare acqua distillata o pura.

Le incrostazioni nei canali di raffreddamento causate da acqua di raffreddamento non idonea impediscono la dissipazione di calore.

➔ Utilizzare acqua di raffreddamento con le seguenti caratteristiche:

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Acqua potabile           | conforme a 98/83/CE |
| Grado di durezza         | 1 – 15°dH           |
| Valore PH                | 7-9                 |
| Additivo (anticorrosivo) | 20% Antrifrogen N   |

#### 8.3.2

#### Impostazione del raffreddamento

➔ Attenersi ai seguenti valori per il raffreddamento a liquido:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diametro dei flessibili (*) | almeno DN 5.5    |
| Temperatura di mandata      | almeno 20° C     |
| Portata in volume           | almeno 1,5 L/min |
| Temperatura di ritorno      | massimo 40° C    |

(\*) utilizzare flessibili di raffreddamento impermeabili agli UV.

## 8.4 Aria compressa

### 8.4.1 Classi di purezza dell'aria (ISO 8573-1)


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Residui solidi        | <b>Classe 3</b><br>Grado di filtraggio almeno 5 µm per solidi |
| Contenuto idrico      | <b>Classe 4</b><br>Punto di rugiada sotto pressione max +3 °C |
| Contenuto olio totale | <b>Classe 3</b><br>Contenuto olio max 1 mg/m <sup>3</sup>     |

### 8.4.2 Impostazione della barriera pneumatica

Per i requisiti della qualità dell'aria, consultare il capitolo „Classi di purezza dell'aria (ISO 8573-1) [▶ 31]“.

Il valore di impostazione della barriera pneumatica dipende dal diametro e dalla lunghezza del flessibile.

- ➔ Diametro dei flessibili: DN 4
- ➔ Il valore di impostazione è reperibile nel diagramma seguente.
- ➔ Attivare la barriera pneumatica e il raffreddamento a liquido dal sistema di controllo al momento dell'accensione della macchina. In questo modo il mandrino AF viene protetto anche in caso di arresto.

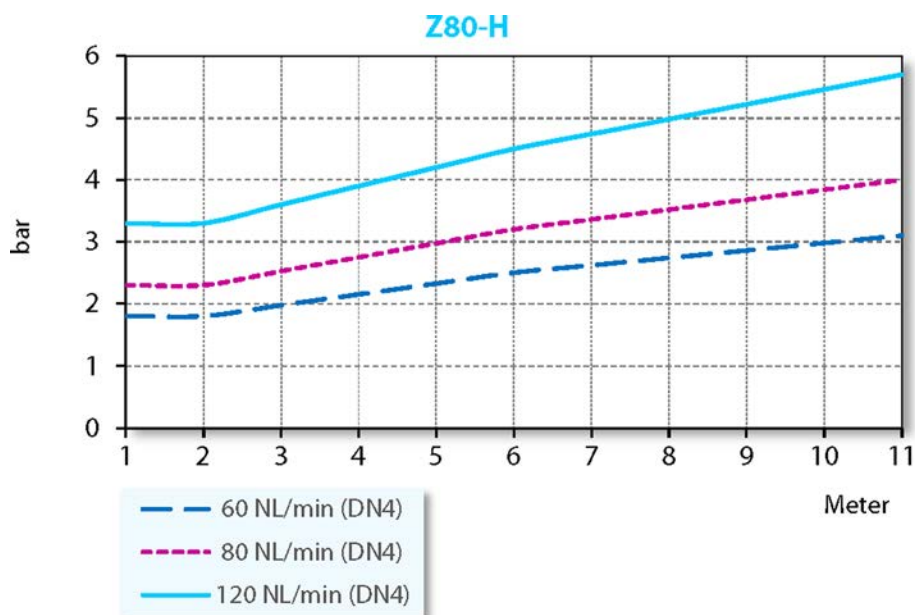

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Necessità minima della barriera pneumatica  | Lavorazione a secco                 |
| Necessità media della barriera pneumatica   | Lavorazione con spruzzi d'acqua     |
| Necessità massima della barriera pneumatica | Lavorazione con acqua mineralizzata |

### 8.4.3

Per i requisiti della qualità dell'aria, consultare il capitolo „Classi di purezza dell'aria (ISO 8573-1) [▶ 31]“.


### Valori di regolazione

➔ Attenersi ai valori seguenti:

|  |               |
|--|---------------|
| Pulizia del cono                       | 4,5 - 6 bar   |
| Sistema pneumatico per cambio utensile | 5,0 - 8,0 bar |



## 8.5 Impostazione dell'alimentazione refrigerante interna

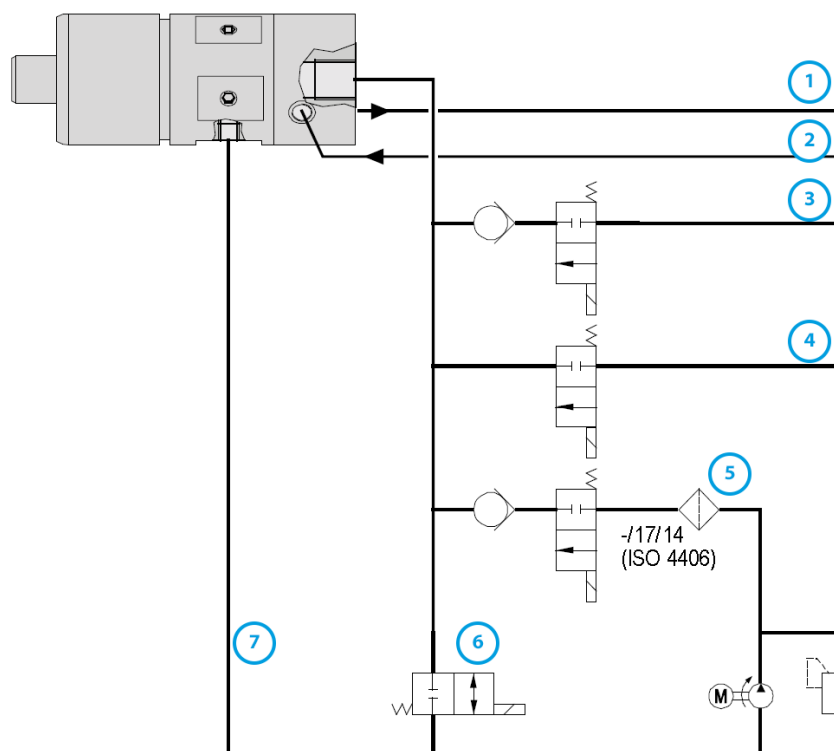


|          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | Raffreddamento interno (solo all'occorrenza) | M5<br>massimo 10 bar                    |
| <b>2</b> | Raffreddamento interno (solo all'occorrenza) | M5<br>massimo 10 bar                    |
| <b>3</b> | Aria compressa                               | a 0 rpm 10 bar                          |
|          |  | fino a 10.000 rpm 5 bar                 |
|          |  | a partire da 10.000 rpm senza pressione |
| <b>4</b> | Lubrorefrigerante in quantità minime         | massimo 10 bar                          |
| <b>5</b> | Lubrorefrigerante                            | massimo 80 bar                          |
| <b>6</b> | Sfiato                                       | G1/8"                                   |
| <b>7</b> | Perdita                                      | 5 x M5                                  |

- ➔ Mantenere corta la lunghezza delle tubazioni.
- ➔ Non superare le pressioni indicate sopra.
- ➔ Evitare le pulsazioni di pressione.
  - ↳ massimo  $\pm 5$  bar.
- ➔ Evitare i picchi di pressione.

Un'alimentazione priva di pulsazioni ( $\pm 2$  bar) delle sostanze convogliate tramite la pompa aumenta la durata utile dei componenti dell'impianto a lubrorefrigerante e riduce il livello del rumore.

## 8.6

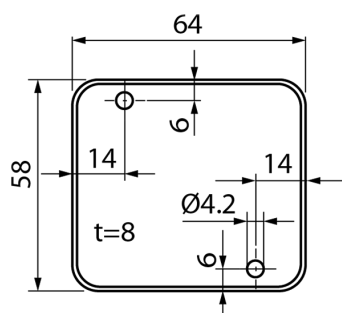

### Electronica del sensore sistema di misurazione (accessori opzionali)

Il cavo del sensore non è altamente flessibile, ovvero non idoneo per movimenti continui.

- ➔ Montare conformemente l'elettronica.
- ➔ Fissare la carcassa con due viti.
  - ☞ Per la forma del foro ved. figura.

### 8.6.1

#### Cablaggio del sistema di misurazione

Il sensore è già premontato nell'unità di rilascio e collegato all'elettronica del sensore.

- ➔ Non accorciare il cavo del sensore poiché il sistema di misurazione è stato tarato su questa lunghezza.
- ➔ Non piegare il cavo.

Sull'uscita dell'elettronica del sensore è alloggiato un connettore. Il cavo di collegamento (non in dotazione) deve presentare le seguenti caratteristiche:

- Diametro esterno massimo 5 mm.
- 4 x 0,14 mm<sup>2</sup>
- Schermato.
- Altamente flessibile: idoneo per l'impiego nelle catene portacavi.
- Lunghezza massima in caso di relativa eliminazione delle interferenze: 50 m

9

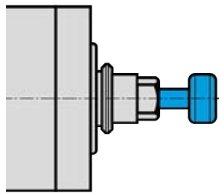


Figura campione: inserimento del perno

## Messa in funzione

### PERICOLO: dovuto a pezzi che possono essere scagliati via.

In caso di selezione errata del regime di rotazione, il mandrino AF o l'utensile possono guastarsi e i frammenti possono essere scagliati via.

- ▶ Osservare il regime di rotazione massimo dell'utensile selezionato.
- ▶ Osservare il regime di rotazione massimo del mandrino AF.
- ▶ Il regime di rotazione max. ammesso del mandrino AF per la messa in esercizio / lavorazione è sempre il regime di rotazione **più basso** indicato.

### Avvertenza: accertarsi del funzionamento.


- ▶ Non azionare mai il mandrino AF senza un utensile serrato.

#### Senza un utensile serrato:

- Il sistema di serraggio può essere danneggiato dalle forze centrifughe.
- Il sistema di serraggio può spostarsi.
- L'equilibratura del mandrino AF viene compromessa.
- I cuscinetti vengono danneggiati.

- ➔ Ruotare manualmente l'albero del mandrino almeno 10 volte.
- ➔ Pulire solo con aria compressa il canale di raffreddamento prima dello stoccaggio e della messa in funzione.

## 9.1

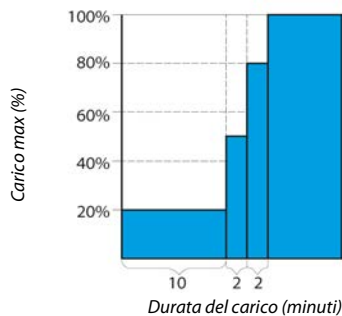

## Schema di alimentazione

- ➔ Azionare il mandrino AF con l'utensile serrato (senza lavorazione) per circa 10 min.
- ➔ Il regime di rotazione corrisponde al 20 % max del regime di rotazione nominale max ammesso del mandrino AF.
  - ↳ Ved. definizione: regime di rotazione max. ammesso
- ➔ Azionare il mandrino AF per ca. 2 min. con il 50 % max del regime di rotazione nominale ammesso.
- ➔ Azionare il mandrino AF ancora per ca. 2 min. con l'80 % max del regime di rotazione nominale ammesso.

**Il mandrino AF è ora pronto all'uso.**

## 9.2 Avvio giornaliero

Procedere come indicato di seguito per preriscaldare e risparmiare la lubrificazione dei cuscinetti:

- ➔ Azionare il mandrino AF con l'utensile serrato (senza lavorazione).
  - ⚡ Ca. 2 minuti.
  - ⚡ Con il 50% max. del regime di rotazione massimo ammesso. (Consultare il capitolo Messa in funzione [▶ 35])

Il mandrino AF raggiunge quindi la temperatura di esercizio.

## 9.3 Messaggio di arresto

Sfruttare la possibilità del convertitore di frequenza di riconoscere il messaggio di arresto dell'albero e di inoltrarlo per l'analisi all'unità di comando della macchina.

## 9.4 Messa in funzione dopo lo stoccaggio

- ➔ Azionare il mandrino AF solo se la relativa temperatura è stata adattata (dalla temperatura del luogo di stoccaggio alla temperatura del luogo di installazione).
  - ⚡ La differenza termica del mandrino AF nel luogo di installazione non deve superare i 10° C.
- ➔ Eseguire innanzitutto tutte le operazioni elencate nel capitolo "Manutenzione [▶ 43]".
- ➔ Azionare il mandrino AF con il 50% max. del regime di rotazione ammesso per ca. 5 minuti.
  - ⚡ Consultare il capitolo Messa in funzione [▶ 35]
- ➔ Azionare il mandrino AF ancora per ca. 2 min. con l'80 % max del regime di rotazione ammesso.

In questo modo viene preriscaldata e risparmiata la lubrificazione dei cuscinetti.

## 10



Figura campione: inserimento del perno

## 10.1

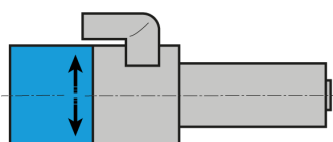


Figura campione: Contrassegno direzione di rotazione

## Cambio utensile

**ATTENZIONE: Pericolo di trascinamento a causa dell'albero rotante.**

Se l'albero ruota ancora, è possibile introdurre le dita e la mano all'interno provocandone lo schiacciamento.

- ▶ Sostituire l'utensile solo se l'albero è fermo.

**Avvertenza: accertarsi del funzionamento.**

- ▶ Non azionare mai il mandrino AF senza un utensile serrato.

**Senza un utensile serrato:**

- Il sistema di serraggio può essere danneggiato dalle forze centrifughe.
- Il sistema di serraggio può spostarsi.
- L'equilibratura del mandrino AF viene compromessa.
- I cuscinetti vengono danneggiati.

## Corsa destra e corsa sinistrorsa

Il sistema di serraggio del mandrino AF è concepito per la corsa destrorsa e sinistrorsa.

- ➡ Selezionare solo utensili con la direzione di rotazione idonea verso il mandrino AF.
- ➡ Selezionare solo portautensili con la direzione di rotazione idonea verso il mandrino AF.
- ➡ Impostare la direzione di rotazione del mandrino AF sul CF in base alla direzione di rotazione dell'utensile / del portautensili utilizzato.

## 10.2



### Cambio pneumatico del cono

#### PERICOLO: dovuto a pezzi che possono essere scagliati via.


La pulizia del cono durante il cambio del cono utensile potrebbe generare una pressione pneumatica nel cono ad albero cavo (HSK), che potrebbe scagliare via il cono ad albero cavo in caso di sgancio improvviso.

- ▶ Utilizzare solo coni utensile con foro di passaggio centrico.
- ▶ Disattivare assolutamente la pulizia del cono, se il cono ad albero cavo (HSK) si trova a ca. 1 - 2 mm dalla superficie di contatto.

#### Suggerimento: Assicurare la qualità di rotazione.

- ▶ Mantenere sempre puliti le pinze di serraggio, il dado di serraggio, la superficie di contatto, l'albero, il cono dell'utensile e il portautensili.
- ▶ Verificare il portautensili.

Durante la sostituzione nel mandrino AF deve essere pulito e privo di danni.

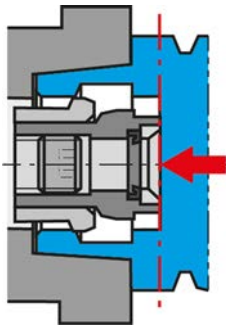

Inserire l'utensile fino alla superficie di contatto del cono di serraggio.


- ➞ Accertarsi che l'albero del mandrino AF sia completamente fermo.
- ➞ Inserire l'aria compressa per "cilindro anteriore".
- ➞ Rimuovere l'utensile.
- ➞ Pulire il cono interno del portautensili e il cono interno dell'albero con il cono di pulizia in feltro.
- ➞ Inserire l'utensile.
  - ✚ Inserire l'utensile fino alla superficie di contatto del cono di serraggio.
- ➞ Inserire l'aria compressa per "cilindro posteriore".
- ➞ Attendere 1-2 secondi dopo il cambio utensile.
- ➞ Avviare il mandrino AF.

### 10.2.1

#### Dispositivo di serraggio utensile HSK automatico

Si consigliamo i valori seguenti:

- ➞ Tolleranza di coassialità nel cambio utensile.
  - ✚ Coassialità ( $\varnothing G$ ): 0,7 mm
- ➞ Forza di appoggio massima sul cono di serraggio.
  - ✚ Massimo: 100 N

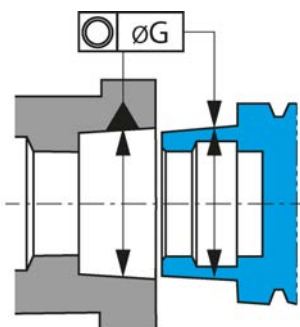

Tolleranza di coassialità

### 10.3

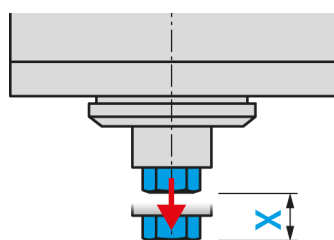


Figura campione: Corsa di espulsione

### Stazione di cambio utensile (accessorio opzionale)

Durante il cambio utensile il mandrino AF con l'utensile serrato entra nella stazione di cambio.

- Per compensare la corsa di espulsione, nella realizzazione della stazione di cambio attenersi ai seguenti valori:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Ammortizzazione | $X = 2 - 5 \text{ mm}$ |
| Forza elastica  | 40 - 80 N              |

#### 10.3.1

### Cambio pneumatico del cono


Durante il cambio utensile il portautensili è spinto fuori dall'albero dal cilindro.

#### 10.3.2

### Installazione della stazione di cambio

Procedere come segue per installare la stazione di cambio:

- Praticare un foro dal diametro idoneo ( $\text{Ø} D1 \text{ H7}$ ) per il portautensili.
- Montare un filetto M5.
- Montare la stazione di cambio nel foro.
- Fissare la stazione di cambio con il perno filettato (M5).

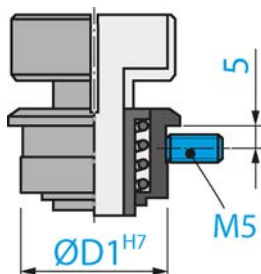

#### 10.3.3

### Manutenzione

#### Prima di cominciare il lavoro:

- Verificare che tutte le superfici siano ben pulite ed esenti da polvere, grasso, liquidi di raffreddamento, residui di lavorazione e particelle metalliche.
- Controllare che la stazione di cambio sia priva di danni.

## 10.4 Diagramma di flusso

### 10.4.1 Diagramma di flusso pneumatico

Messaggio di arresto del mandrino AF dell'unità di controllo della macchina.  
(Regime di rotazione = 0 in caso di mandrini AF con magnetoresistore)  
(Frequenza = 0 e tempo di ritardo di min. 2-3 sec in caso di mandrini AF senza magnetoresistore)

**Attenzione**

Nessun cambio utensile con albero rotante.

Cambio utensile sul mandrino AF.

**Attenzione**

Nessuna rotazione senza utensile serrato.

Segnale utensile serrato

|   | Attacco N. | Fluido |     | Aria compressa |     |
|---|------------|--------|-----|----------------|-----|
|   |            | on     | off | on             | off |
| <b>Lasciare sempre attiva la barriera pneumatica.</b><br>Anche in caso di cambio utensile. In questo modo si previene che non penetrino impurità o umidità nel mandrino AF. | <b>3</b>   |        |     | ✓              |     |
| <b>Alimentazione interna del refrigerante off.</b>  | <b>11</b>  |        | ✓   |                |     |
| <b>Pulizia cono on.</b>   | <b>4</b>   |        |     | ✓              |     |
| <b>Sistema pneumatico per cambio utensile on.</b><br>Cilindro anteriore   | <b>7</b>   |        |     | ✓              |     |
| <b>Esecuzione del cambio utensile.</b>  | ---        |        |     |                |     |
| <b>Pulizia cono off.</b><br>Disattivazione, se la superficie di contatto del cono dell'utensile si trova 2 mm prima della superficie di contatto dell'albero.               | <b>4</b>   |        |     |                | ✓   |
| <b>Sistema pneumatico per cambio utensile on.</b><br>Cilindro posteriore  | <b>8</b>   |        |     | ✓              |     |
| <b>Alimentazione interna del refrigerante on.</b>   | <b>11</b>  | ✓      |     |                |     |

**Il mandrino AF è pronto all'uso.**



### 10.4.2 Diagramma di flusso elettrico

| Cono utensile | Aria compressa on | Serrato            | Sbloccato          | Espulso            |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| non inserito  | <b>Si</b>         | Nessun segnale = 0 | Segnale = 1        | Nessun segnale = 0 |
| inserito      | <b>Si</b>         | Segnale = 1        | Nessun segnale = 0 | Nessun segnale = 0 |
| non serrato   | <b>Si</b>         | Nessun segnale = 0 | Nessun segnale = 0 | Segnale = 1        |

### 10.4.3 Segnali

| Ingressi          | Descrizione  | Segnale | Operazione                            |
|-------------------|--|---------|---------------------------------------|
| Segnale sbloccato | Cilindro posteriore.<br>Sistema di serraggio sbloccato.<br><b>Nessun</b> cono utensile inserito nel portautensili del mandrino AF.                                     | = 0     | <b>Non avviare</b> il mandrino AF     |
| Segnale serrato   | Cilindro posteriore.<br>Sistema di serraggio serrato <b>con utensile</b> .<br>Cono utensile inserito nel portautensili del mandrino AF.                                | = 1     | Avviare il mandrino AF se segnale = 1 |
| Segnale espulso   | Il cilindro è estratto.<br>Il sistema di serraggio è sbloccato.<br>Cono utensile inserito nel portautensili del mandrino AF.<br>Il cono utensile <b>non</b> è serrato. | = 0     | <b>Non avviare</b> il mandrino AF     |



#### Avvertenza: accertarsi del funzionamento.

Il segnale "sbloccato" segnala all'operatore lo stato di pronto all'uso del mandrino AF al fine di garantire la sicurezza durante il funzionamento.

#### Lo stato di serraggio "sbloccato":

- non è uno stato di esercizio ammesso
- è ammesso solo per trasporto e stoccaggio

**Ogni corsa a vuoto riduce la durata utile del mandrino AF.**

11



### Utensili per la lavorazione HSC

**PERICOLO: dovuto a pezzi che possono essere scagliati via.**

Una direzione di rotazione errata sovraccarica l'utensile danneggiandolo. Le forze centrifughe elevate che si generano scagliano via le particelle rotte.

- ▶ Selezionare solo utensili con la direzione di rotazione idonea verso il mandrino AF.



**PERICOLO: dovuto a pezzi che possono essere scagliati via.**

In caso di selezione errata del regime di rotazione, il mandrino AF o l'utensile possono guastarsi e i frammenti possono essere scagliati via.

- ▶ Osservare il regime di rotazione massimo dell'utensile selezionato.
- ▶ Osservare il regime di rotazione massimo del mandrino AF.
- ▶ Il regime di rotazione max. ammesso del mandrino AF per la messa in esercizio / lavorazione è sempre il regime di rotazione **più basso** indicato.

**Avvertenza: utensile non idoneo.**

Gli utensili senza foro interno non sono idonei per l'alimentazione interna del refrigerante.

- ▶ Si raccomanda di disattivare l'alimentazione interna del refrigerante se per motivi legati alla produzione si utilizzano utensili senza foro interno.

In caso di mancato rispetto di tale avvertenza, il mandrino AF può danneggiarsi o andare distrutto.

- ➔ Utilizzare solo utensili in perfette condizioni tecniche.
- ➔ Utilizzare solo utensili, nei quali il diametro del gambo corrisponde al diametro interno delle pinze di serraggio. Non utilizzare ad es. gambi con un diametro di 3 mm in pinze di serraggio per 1/8" (= 3,175 mm).
  - 🔗 Consultare anche il capitolo Scheda tecnica [▶ 16]
- ➔ Utilizzare solo gambi di utensili con una tolleranza del diametro di h6 .
- ➔ Non utilizzare gambi di utensili con superficie di serraggio (es. Weldon).
- ➔ utilizzare solo utensili equilibrati.
  - 🔗 DIN ISO 1940 , grado 2,5 .

## 12 Manutenzione

**Il mandrino può essere sottoposto a manutenzione solo da personale esperto.**

Il mandrino AF deve essere a riposo prima di qualsiasi intervento di manutenzione.

- ➔ Accertarsi che l'albero del mandrino AF sia completamente fermo.
- ➔ Prima di eseguire qualsiasi intervento, leggere ancora una volta attentamente il capitolo relativo presente sul manuale.
- ➔ Attenersi al manuale della macchina, sulla quale è montato il mandrino AF.
- ➔ Osservare tutte le avvertenze e le normative di sicurezza.

### 12.1 Cuscinetti a sfera




#### Avvertenza: Riduzione della durata utile tramite sostanze estranee.

I cuscinetti del mandrino AF sono dotati di un lubrificazione a vita, e sono quindi esenti da manutenzione.

- ▶ Non lubrificare i cuscinetti a sfere.
- ▶ Non applicare grassi, oli o detergenti nelle aperture del mandrino AF.

### 12.2 Pulizia quotidiana

Per garantire un funzionamento sicuro e accurato del mandrino AF, tutte le superfici di contatto del mandrino AF, del supporto del mandrino AF, del portautensili e del supporto utensile devono essere pulite.

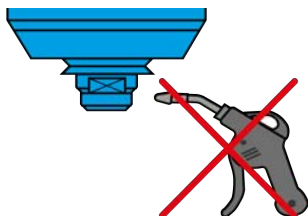

#### Avvertenza: Riduzione della durata utile tramite sostanze estranee.

- ▶ Non utilizzare aria compressa per la pulizia del mandrino AF.
  - ▶ Non utilizzare ultrasuoni per la pulizia del mandrino AF.
  - ▶ Non utilizzare getti di vapore per la pulizia del mandrino AF.
- Potrebbero infatti penetrare impurità nella zona dei cuscinetti.

#### 12.2.1 Prima di cominciare il lavoro

- ➔ Verificare che tutte le superfici siano ben pulite ed esenti da polvere, grasso, liquidi di raffreddamento, residui di lavorazione e particelle metalliche.
- ➔ Controllare che il mandrino AF sia privo di danni.
- ➔ Se il mandrino AF è dotato di una barriera pneumatica, azionarla sempre durante la pulizia.
- ➔ Utilizzare solo un panno morbido e pulito o un pennello morbido e pulito per pulire.

**Se il mandrino AF è dotato di pulizia del cono:**

- ➔ Dopo la pulizia, attivare la pulizia del cono per 2-3 secondi.

In questo modo vengono aspirate eventuali impurità ancora adesive della pulizia pneumatica dal cono dall'albero.

### 12.2.2 A ogni cambio utensile

- Accertarsi che il portautensili e il gambo dell'utensile siano puliti.
  - ✚ Rimuovere tutte le eventuali impurità rimaste incrostate.

### 12.2.3 A ogni cambio del dispositivo di serraggio

- Pulire il cono interno dell'albero del mandrino AF. Il cono interno deve essere privo di trucioli e impurità.
- Pulire il cono utensile.

### 12.3 In caso di stoccaggio

Se il mandrino AF non viene utilizzato per un periodo prolungato:


- Pulire solo con aria compressa il canale di raffreddamento prima dello stoccaggio e della messa in funzione.
- Rimuovere i residui di refrigerante.
- Riporre il mandrino AF in posizione orizzontale.
- Riporre il mandrino AF in luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalle intemperie.
- Osservare le seguenti condizioni di stoccaggio.

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Temperatura luogo di stoccaggio | +10° C ... + 45° C |
| Umidità relativa dell'aria      | < 50 %             |


### 12.4 Manutenzione settimanale

Controllo visivo del sistema di serraggio per:

- Danni
- Funzionamento
- Lubrificazione
  - ✚ Per ottenere una forza di serraggio uniforme e costante nel tempo è necessario ripetere la lubrificazione della superficie funzionale del sistema di serraggio.
  - ✚ Consigliamo allo scopo lo spray metallico antifrizione METAFLUX 70-81.
  - ✚ Non è ammesso miscelare grassi diversi.

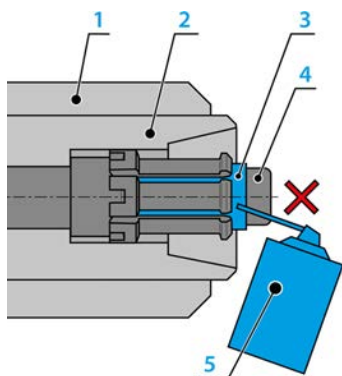

|   |   |
|---|---|
| 1 | Mandrino AF   |
| 2 | Albero  |
| 3 | Superficie funzionale                               |
| 4 | Sistema di serraggio                                |
| 5 | Spray metallico antifrizione (accessorio opzionale) |

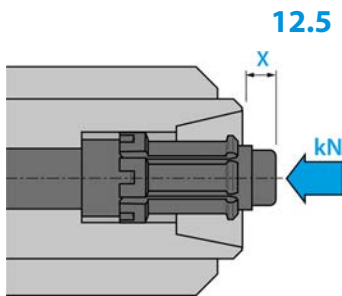

### 12.5

#### Manutenzione mensile

- Ruotare manualmente l'albero del mandrino AF almeno 10 volte ogni 4 settimane.
- Controllare la misura X del sistema di serraggio
  - ✎ Misura nominale:  $8,3 \pm 0,1$  mm
- Controllare la forza di serraggio del sistema di serraggio
  - ✎ Valore nominale: 4,0 - 6,5 kN

Qualora i valori non siano corretti, inviare il mandrino AF per controllo e manutenzione all'azienda **Nakanishi Jaeger GmbH** o un partner di assistenza certificato.

### 12.6

#### In caso di stoccaggio prolungato

- Ruotare manualmente l'albero del mandrino AF almeno 10 volte ogni 3 mesi.
- Azionare successivamente il mandrino AF con l'utensile inserito per circa 10 min.
  - ✎ Il regime di rotazione corrisponde al 20% max del regime di rotazione max. ammesso del mandrino AF. (Consultare il capitolo Messa in funzione [▶ 35])

### 12.7

#### Tempo massimo di stoccaggio

Il tempo massimo di stoccaggio corrisponde a due anni.

- Osservare assolutamente tutti i punti descritti al capitolo "In caso di stoccaggio prolungato [▶ 45]". Solo in questo modo è possibile mantenere la funzionalità del mandrino AF.

## 13

### Smontaggio

Per smontare il mandrino AF, procedere come segue:

- ➔ Scollegare completamente l'alimentazione elettrica (corrente).
- ➔ Scollegare completamente l'alimentazione delle sostanze (aria e liquidi).
- ➔ Accertarsi che l'albero del mandrino AF sia completamente fermo.
- ➔ Rimuovere tutti i collegamenti dal mandrino AF.
- ➔ Svuotare il canale di raffreddamento del mandrino AF.
- ➔ Smontare il mandrino AF dalla macchina.

### 13.1



#### Smaltimento e tutela dell'ambiente

Oltre il 90 % dei materiali utilizzati del mandrino AF sono riciclabili (alluminio, acciaio inossidabile, acciaio, rame, etc.)

**Il mandrino AF non deve essere smaltito nei rifiuti domestici comuni.**

- ➔ Rimuovere tutti i materiali non riciclabili.
- ➔ Conferire il mandrino AF presso un impianto di riciclo autorizzato.
- ➔ Osservare tutte le normative delle autorità amministrative competenti.
- ➔ Non smaltire i liquidi di raffreddamento nelle canalizzazioni.
- ➔ Smaltire le sostanze di raffreddamento conformemente alle disposizioni locali.

Se non è possibile smontare il mandrino AF, inviare il mandrino AF alla Società **Nakanishi Jaeger GmbH**. La Società **Nakanishi Jaeger GmbH** non sosterrà i costi risultanti per l'invio e le imposte per gli impianti di riciclo.

**14****Assistenza e riparazione****PERICOLO: Scosse elettriche.**

Le scosse elettriche possono causare ustioni gravi e lesioni permanenti.

Escludere qualsiasi danno causato dalla corrente elettrica ( per i dettagli fare riferimento ad es. alle normative VDE e dei fornitori locali di energia elettrica).

► Prima di intervenire scollegare l'alimentazione elettrica del mandrino AF.

**Avvertenza: Danni causati da scariche elettrostatiche.**

Non toccare gli elementi a rischio elettrostatico del mandrino AF.

**14.1****Partner di assistenza**

Solo i partner di assistenza certificati possono aprire e riparare il mandrino. Il mancato rispetto fa decadere qualsiasi diritto di rivendicazione della garanzia e di risarcimento danni.

➔ La lista dei partner è reperibile sul sito web indicato a seguire.

<https://www.nakanishi-jaeger.com/it/contact/service-partners>

## 14.2

### Anomalie operative

In base alla seguente tabella, è possibile ricercare ed eliminare velocemente eventuali anomalie.

#### Il mandrino AF non ruota

| Causa                              | Eliminazione dell'anomalia   |
|------------------------------------|--|
| Assenza di alimentazione elettrica | <input type="checkbox"/> Verificare il convertitore di frequenza (CF).<br><input type="checkbox"/> Verificare la macchina.<br><input type="checkbox"/> Verificare tutti i collegamenti elettrici<br><input type="checkbox"/> Verificare tutti i fili del cavo motore.<br><input type="checkbox"/> Azionare il pulsante di Start/Reset. |
| Sicurezza termica inserita         | <input type="checkbox"/> Attendere che il mandrino AF si sia raffreddato.<br><input type="checkbox"/> Verificare che non vi siano messaggi di errore sul CF. Se non compare alcun messaggio, avviare il CF.<br>(Consultare anche "Spindel wird heiß [► 48]")   |
| IL CF si è spento                  | <input type="checkbox"/> Verificare i messaggi di errore nel manuale del CF.   |
| Cambio utensile attivato           | <input type="checkbox"/> Disinserire il sistema pneumatico per il cambio dell'utensile.  |

#### Mandrino AF caldo

| Causa                        | Eliminazione dell'anomalia  |
|------------------------------|---|
| Raffreddamento insufficiente | <input type="checkbox"/> Verificare la potenza del refrigeratore.<br><input type="checkbox"/> Verificare il livello dell'acqua nel refrigeratore.<br><input type="checkbox"/> Verificare i collegamenti e i flessibili di raffreddamento.<br><input type="checkbox"/> Verificare il circuito idraulico.<br><input type="checkbox"/> Verificare che non vi siano messaggi di errore sul refrigeratore. |
| Fase assente                 | <input type="checkbox"/> Verificare l'eventuale rottura di tutti i fili del cavo motore.  |
| Lavorazione troppo forte     | <input type="checkbox"/> Verificare la direzione di rotazione del mandrino AF.<br><input type="checkbox"/> Verificare la direzione di rotazione dell'utensile.<br><input type="checkbox"/> Verificare eventuali danni all'utensile.<br><input type="checkbox"/> Ridurre l'intensità del carico della lavorazione.   |
| Impostazione errata di CF    | <input type="checkbox"/> Confrontare i valori del mandrino AF con quelli impostati del CF.  |



### Mandrino AF rumoroso

| Causa  | Eliminazione dell'anomalia   |
|--|--|
| Utensile non idoneo  | <input type="checkbox"/> Utilizzare solo utensili equilibrati.<br>(Consultare anche il capitolo "Utensili per la lavorazione HSC [▶ 42]".)<br><input type="checkbox"/> Verificare eventuali danni all'utensile.<br><input type="checkbox"/> Sostituire l'utensile danneggiato. |
| Mandrino AF non correttamente serrato o serrato eccessivamente | <input type="checkbox"/> Utilizzare solo portamandri originali o portamandri costruiti conformemente alle indicazioni di tolleranza della Società <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .   |
| Mandrino AF serrato eccessivamente                             | <input type="checkbox"/> Serrare solo manualmente le viti di arresto del portamandrino.<br><input type="checkbox"/> Non utilizzare attrezzi meccanici per il serraggio del mandrino AF.  |
| Cuscinetti danneggiati   | <input type="checkbox"/> Contattare il Servizio assistenza della Società <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .  |

### Nessun cambio utensile automatico

| Causa                               | Eliminazione dell'anomalia   |
|-------------------------------------|--|
| Impurità                            | <input type="checkbox"/> Rimuovere tutte le impurità tra cono utensile e albero e albero del mandrino AF.<br>(Osservare tutti i punti descritti ai capitoli "Cambio utensile [▶ 37]" e "Manutenzione [▶ 43]".) |
| Le pinze di serraggio non si aprono | <input type="checkbox"/> Controllare il collegamento elettrico del cilindro.<br>(Osservare tutti i punti descritti ai capitoli "Cambio utensile [▶ 37]" e "Manutenzione [▶ 43]".)                              |
| Sfiato non presente                 | <input type="checkbox"/> Verificare che entrambi i collegamenti del cilindro a doppio effetto siano collegati.<br><input type="checkbox"/> Verificare che il cilindro aspiri l'aria.                           |

### Nessun segnale dal sensore

| Causa                                       | Eliminazione dell'anomalia  |
|---|---|
| Collegamento al sensore assente             | <input type="checkbox"/> Verificare i collegamenti e i cavi.  |
| Posizione errata dell'utensile              | <input type="checkbox"/> Verificare che l'utensile sia serrato correttamente.                           |
| Posizione errata dell'innesto dell'utensile | <input type="checkbox"/> Contattare il Servizio assistenza della Società <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> . |

**Il mandrino AF vibra / oscilla**

| Causa                       | Eliminazione dell'anomalia  |
|-----------------------------|---|
| Utensile non idoneo         | <input type="checkbox"/> Utilizzare solo utensili equilibrati.<br>(Consultare anche il capitolo "Utensili per la lavorazione HSC [▶ 42]").<br><input type="checkbox"/> Verificare che l'utensile sia idoneo per l'utilizzo.<br><input type="checkbox"/> Verificare eventuali danni all'utensile.<br><input type="checkbox"/> Sostituire l'utensile danneggiato. |
| Impurità                    | <input type="checkbox"/> Rimuovere tutte le impurità tra cono utensile e albero e albero del mandrino AF.<br>(Osservare tutti i punti descritti ai capitoli "Cambio utensile [▶ 37]" e "Manutenzione [▶ 43]").)   |
| Impostazione errata di CF   | <input type="checkbox"/> Confrontare i valori del mandrino AF con quelli impostati del CF.  |
| Lavorazione troppo forte    | <input type="checkbox"/> Ridurre l'intensità del carico della lavorazione.  |
| Viti di fissaggio allentate | <input type="checkbox"/> Serrare le viti.   |
| Mandrino AF danneggiato     | <input type="checkbox"/> Contattare il Servizio assistenza della Società <b>Nakanishi Jäger GmbH</b> .  |

Se dopo la verifica di tutti i punti, l'anomalia non è ancora stata risolta, contattare il partner di assistenza autorizzato.

- ➔ Richiedere il certificato di riparazione al partner di assistenza.
- ➔ Consultare il manuale della macchina.
- ➔ Contattare il produttore della macchina.

**15****Dichiarazione di corretto montaggio**

È necessario osservare le avvertenze di sicurezza della documentazione del prodotto fornita in dotazione.

Ai sensi della Direttiva macchine CE

**Nakanishi Jaeger GmbH**

SF-Elektromaschinenbau

Siemensstr. 8

D-61239 Ober-Mörlen

Tel. +49 (0) 60029123-0

dichiara con la presente che il seguente prodotto,

|             |  |
|-------------|--|
| Prodotto    | Mandrino ad alta frequenza             |
| Mod.        | Z80-H536.08 S8JRVW3                    |
| N. di serie | Consultare l'ultima pagina del manuale |

per quanto concesso dall'ambito di fornitura, soddisfa i requisiti basilari della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Paragrafi utilizzati della Direttiva macchine: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.5; 1.3.2; 1.3.4; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.1.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4;

La macchina incompleta soddisfa inoltre, nella sua versione standard, tutte le disposizioni delle Direttive:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Norme armonizzate applicate | DIN EN ISO 12100<br>Sicurezza del macchinario |
|-----------------------------|---|

La macchina incompleta deve essere messa in funzione solo se è stato stabilito che la macchina, sulla quale deve essere montata la macchina incompleta, soddisfa le disposizioni della Direttiva macchine 2006/42/CE ed eventualmente altre norme applicabili.

La Società Nakanishi Jaeger GmbH si impegna a trasmettere, su richiesta, la documentazione speciale per la macchina incompleta alle autorità nazionali.

La documentazione tecnica speciale, appartenente alla macchina, è stata redatta in conformità all'Appendice VII Parte B.

Persona autorizzata alla compilazione della documentazione in conformità all'Appendice VII Parte B:

**Nakanishi Jaeger GmbH**

Ober-Mörlen, 18.06.2024



### Canale YouTube di Nakanishi Jaeger

Scansionare questo codice QR con uno scanner per codici QR a scelta.



### Nakanishi Jaeger GmbH

 
Siemensstraße 8  
61239 Ober-Mörlen  
GERMANY

☎ +49 (0)6002-9123-0

✉ [sales@nakanishi-jaeger.com](mailto:sales@nakanishi-jaeger.com)

[www.nakanishi-jaeger.com](http://www.nakanishi-jaeger.com)

#### Numero di serie



Modello **Z80-H536.08 S8JRVW3**

Articolo **10405047A**

Revisione 05                      Data                      18.06.2024

Lingua IT

